

Załącznik nr 1
do Ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach
majątku ruchomego w PSM I st. w Ciechanowie

**WYKAZ ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
PSM I stopnia w Ciechanowie**

Lp.	Nazwa składnika majątku ruchomego	Nr inwentarzowy	Ilość (szt)	Wartość początkowa (zł)	Wartość rynkowa (zł)	Uwagi na temat stanu technicznego	Proponowany sposób zagospodarowania
1	Pianino CALISIA (nr fabr. 40318)	000110/18	1	1,94	300,00	Pianino zostało wyprodukowane w 1967r. Zespół dźwięcznicy jest w bardzo złym stanie. Dno rezonansowe posiada liczne pęknięcia. Najprawdopodobniej strojnica również jest popękana, ponieważ część kołków strojeniowych jest luźna, co sprawia, iż niemożliwe jest utrzymanie odpowiedniej wysokości stroju oraz uniemożliwia nastrojenie instrumentu. Kołki strojeniowe są popręginane na skutek wykonania ze słabej jakości materiałów, wieloletniego strojenia oraz wieloletniego obciążenia dużym	Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowizna a niezagospodarowane - do likwidacji

						naciąganiem strun.	
2	Pianino WEINBACH (nr fabr. 250452)	000022/17	1	18,40	600,00	Pianino zostało wyprodukowane w 1990r. Zespół dźwięcznicy jest w bardzo złym stanie. Dno rezonansowe posiada liczne pęknięcia. Mostek wiolinowy w części dyskantowej jest popękany rozwarstwiony. Mostek basowy jest całkowicie popękany. Najprawdopodobniej strojnica również jest popękana, ponieważ część kołków strojeniowych jest luźna. Uszkodzenia te powodują, że nie ma możliwości nastrojenia instrumentu. W pianinie brakuje pięciu strun, a pozostałe struny w partii dyskantu są nieprawidłowo dobrane pod względem rozmiaru średnicy drutu.	Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowizna a niezagospodarowane - do likwidacji
3	Pianino Legnica M-100 (nr fabr. 89940)	000071/18	1	3,19	300,00	Pianino zostało wyprodukowane w 1982r. Na dnie rezonansowym widnieje pęknięcie. Mostek wiolinowy jest popękany w partii dyskantowej, co może utrudnić dokładne nastrojenie kilku dźwięków w tej partii. Trzeba jednak zauważyć, że mimo tych usterek pianino trzyma strój w kamertonie.	Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowizna a niezagospodarowane - do likwidacji
4	Pianino	000391/18	1	3,00	400,00	Pianino zostało wyprodukowane w	Nieodpłatne

	RONISCH (nr fabr. 90409)					1962r. Zespół dźwięcznicy jest w dobrym stanie. Zarówno na dnie rezonansowym, jak i na mostkach brak jest pęknięć. Kołki strojeniowe są wystarczająco dobrze osadzone w strojnicy, aby dało się nastroić instrument. Na skutek wieloletniego użytkowania klawiatura jest zużyta, ale nie wymaga natychmiastowej regeneracji. W związku z wieloletnim użytkowaniem mechanika zużyła się. Młotki i tłumiki są zgrane. W przypadku młotków należałoby rozważyć ich wymianę, jeżeli kolejna regeneracja nie da zamierzonych efektów, co może mieć miejsce przy tak zgranych filcach młotków. Brakuje całego zespołu pierwszej dźwigni głównej w basie, czego efektem jest brak pierwszego dźwięku. Poszczególne elementy mechaniki nie spełniają już swoich zadań i należałoby je zregenerować lub wymienić. Efektem zużycia mechaniki jest również jej rozregulowanie.	przekazanie, sprzedaż, darowizna a niezagospodarowane - do likwidacji
5	Pianino CALISIA M105 (nr fabr. 38799)	000140/18	1	1,94	300,00	Pianino zostało wyprodukowane w 1966r. Zespół dźwięcznicy jest w bardzo złym stanie. Dno rezonansowe, mostki basowy i wiolinowy są popękane. Najprawdopodobniej strojnica również jest popękana,	Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, darowizna a niezagospodarowane

						ponieważ część kołków strojeniowych jest luźna, co sprawia, iż nie możliwe jest utrzymanie odpowiedniej wysokości stroju oraz uniemożliwia nastrojenie instrumentu. Kołki strojeniowe są poprzeginane na skutek wykonania ze słabej jakości materiałów, wieloletniego strojenia oraz wieloletniego obciążenia dużym naciągiem strun. Jeden kołek jest złamany. Brakuje czterech strun stalowych i jednej basowej.	- do likwidacji
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

