

Katowice, dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA Nr 9s/2025/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 11 grudnia 2025 r., około godz. 16⁰⁰, w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „SKARBOSZEWO VI” w m. Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński, województwo mazowieckie, należącym do Przedsiębiorcy „SERWAL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, któremu uległ operator.

W dniu 11.12.2025 r. w odkrywkowym ZG „SKARBOSZEWO VI” prowadzono eksploatację kopaliny spod lustra wody pogłębiarką ssącą, z odprowadzaniem urobku na refulerzysko. Urobiona kopalina, po odsączeniu, była podawana na kosz zasypowy linii sortowania TEREX AGGRESAND 165 ładowarką KOMATSU WA470. Ww. linia sortowania składa się z kosza zasypowego z hydraulicznie podnoszonym rusztem, przesiewacza wibracyjnego, hydrocyklonu, pompy wody technologicznej, trzech płuczek mieczowych jednowałowych produkcji firmy MECHKO, służących do oczyszczania różnych frakcji kruszyw z zanieczyszczeń ilastych (frakcje: 2-8, 8-16 oraz >28 mm), rzeszota z wibratorem odbierającym frakcję >32 mm oraz rurociągów wody popłucznej. Maszyny i urządzenia były załączane z komputera (sterowni) zabudowanego na konstrukcji przesiewacza, poprzez sterowniki umieszczone w szafach sterowniczych. Wszystkie maszyny i urządzenia wyposażone były w awaryjny wyłącznik dłoniowy (tzw. „grzybek”), powodujący jednoczesne zatrzymanie wszystkich urządzeń. W trakcie kończącej się zmiany roboczej, w dniu 11.12.2025 r., około godz. 16⁰⁰, stwierdzono awarię płuczki mieczowej (frakcja >28 mm), służącej do oczyszczania kruszywa z zanieczyszczeń ilastych. Na skutek nadmiernego zasypania komory płukania urobkiem napęd urządzenia został wyłączony z uwagi na przeciążenie. Operatorzy maszyn, tj. operator ładowarki pracującej przy zasypywaniu kosza zasypowego tej linii sortowania, operator drugiej ładowarki oraz operator koparki, będący jednocześnie osobą dozoru, postanowili usunąć awarię poprzez ręczne odblokowanie wału płuczki mieczowej. Przed przystąpieniem do tych czynności usunięto górną osłonę komory płukania, wykonaną z krutek Vema (3 szt.), a następnie ręcznie odsypano część kruszywa z komory płukania. Po oczyszczeniu komory założono osłony i uruchomiono płuczkę mieczową. W trakcie jej pracy operatorzy ładowarek stwierdzili, że jedna z osłon komory płukania nie znajduje się na swoim miejscu. W czasie gdy jeden z operatorów ładowarki (ciągu) udał się w celu wyłączenia urządzenia, drugi, w trakcie pracy maszyny, wszedł na konstrukcję płuczki i samodzielnie postanowił poprawić ułożenie kraty. Doprowadziło to do wpadnięcia jednej z osłon oraz operatora do komory płukania płuczki mieczowej, w której obracał się wał uzbrojony w łopaty. W trakcie zdarzenia współpracownik, znajdujący się w bliskiej odległości przy przenośniku odbierającym urobek z płuczki, odwrócony tyłem do miejsca zdarzenia, usłyszał metaliczny dźwięk i zauważył wpadającego do komory uszkodzonego. Operator, który wcześniej udał się wyłączyć urządzenie, po usłyszeniu krzyku użył najbliższego przycisku awaryjnego (wyłącznika dłoniowego - „grzybka”), wyłączając urządzenie. Po unieruchomieniu maszyny podjęto

próbę uwolnienia poszkodowanego, który znajdował się w komorze płuczki z zakleszczonymi nogami pomiędzy łopatami wału. Operator, który wyłączył urządzenie, wezwał pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Po kilku minutach na miejsce zdarzenia przybyła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która włączyła się w działania mające na celu uwolnienie i wyciągnięcie poszkodowanego z komory płukania. W akcji brało udział sześć osób. Po wydobyciu poszkodowanego reanimację prowadzili strażacy, a następnie przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. W dniu 11.12.2025 r., w następstwie doznanych obrażeń ciała, nastąpił zgon poszkodowanego.

Przyczyna zaistniałego wypadku śmiertelnego zostanie określona po zakończeniu badań okoliczności zaistniałego wypadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie wstrzymał ruch OZG „SKARBOSZEWO VI”, w części dotyczącej eksploatacji płuczki mieczowej, wchodzącej w skład ciągu technologicznego do sortowania kruszyw TEREX AGGRESAND 165 oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu: doprowadzenie stanu technicznego urządzenia, tj. płuczki mieczowej, do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, z uwzględnieniem rozwiązań technicznych wprowadzonych za zgodą kierownika ruchu zakładu górniczego.

Ponadto została wydana decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości w zakresie:

- braku sygnalizacji świetlnej przeduruchomieniowej maszyn i urządzeń wchodzących w skład ciągu sortowania kruszyw,
- niezabezpieczeniu i nieoznakowaniu dróg komunikacyjnych pomiędzy urządzeniami w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w tym szczególnie miejsca załączenia maszyn i urządzeń wchodzących w skład ciągu sortowania tj. „sterowni”.

Informację opracowano na podstawie danych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie.