
To nie powinno się zdarzyć WYPADKI. KATASTROFY

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach

Wypadek śmiertelny zaistniał 22 czerwca 2026 r. w przodku drążonego chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4, w polu AB, na poziomie 720 m.

Pokład 407/4 w polu AB o grubości około 2,3 m i nachyleniu od 2° do 6°, w górotworze nieskłonny do tąpnięć, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chodnik odstawczy 407/4/AB badawczy w pokładzie 407/4 drążony był na odcinku kamiennym w piaskowcu po wzniosie 11° z zastosowaniem materiału wybuchowego i kombajnu chodnikowego typu R-130 służącego do ładowania urobku. W stropie i spągu tego wyrobiska zalegał piaskowiec o grubościach odpowiednio 1,5 m i 9,6 m. Obudowę chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4 stanowiły odrzwia typu ŁP12/V32/4/A budowane w rozstawie 0,8 m, z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych zgrzewanych. Odrzwia obudowy stabilizowane były 12 rozporami stalowymi dwustronnego działania. Drążone wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą lutniociągami z lutni elastycznych o średnicy 1000 mm współpracującym z wentylatorem typu ADF-800B.

Do 22 czerwca 2026 r. w piaskowcu wydrążono 54,6 m chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4 przy docelowej długości wyrobiska 561,0 m. W tym dniu na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 12⁰⁰ sztygar zmianowy oddziału GRP-2 skierował między innymi przodowego z dwoma górnikami do przodka drążonego chodnika, których zadaniem było wywiercenie otworów strzałowych dla urabiania przodka. O godzinie 18³⁹ podczas wiercenia otworu nastąpiło odspojenie z przodka bryły skalnej o wymiarach 3,2 m x 2,0 m x 1,0 m, która opadając, docisnęła przodowego do wspartego o spąg organu kombajnu chodnikowego.

Poszkodowany został uwolniony przez pozostałych pracowników, natomiast przybyły na miejsce zastęp ratowników przetransportował go na powierzchnię, gdzie o godzinie 19¹⁹ lekarz stwierdził zgon.

Szkic wypadku na str. 51

Zakład Górniczy EKO-PLUS Sp. z o.o. w Radzionkowie, Zakład Górniczy Eko-Plus w Bytomiu

Wypadek zbiorowy (1 wypadek śmiertelny, 2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy) za-

istniał 17 czerwca 2026 r. o godzinie 15²⁹ w następstwie wstrząsu górotworu o energii 5×10^6 J. Miał on miejsce w obszarze górniczym „Bytom VII” w złożu „Bytom-I-1”, w chodniku wydobywczym 7C, w pokładzie 507 na poziomie 650 m.

Pokład 507 o grubości od 3,75 m do 4,05 m i nachyleniu do 18°, niemietanowy, zaliczony został do II stopnia zagrożenia tąpnięciami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz do I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie pokładu 507 zalegają kolejno warstwy: 6,0 m łupka ilastego, 10,5 m łupka piaszczystego, 7,8 m piaskowca, 1,3 m węgla pokładu 506, 9,5 m łupka piaszczystego, 7,0 m piaskowca, a w spągu tego pokładu 7,0 m łupka piaszczystego, 3,5 m piaskowca, 3,6 m łupka piaszczystego i 4,9 m węgla pokładu 509.

Chodnik wydobywczy 7C w pokładzie 507 drążony był kombajnem chodnikowym typu KCH-100 w obudowie typu ŁP11/V29/4/A, budowanej co 1,0 m i stabilizowanej rozporami stalowymi dwustronnego działania, z opinką stropu i ociosu z siatek stalowych. Wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną lutniociągami ssącym o średnicy 800 mm. W drążonym chodniku wydobywczym 7C w pokładzie 507 na odcinku 170 m za postępującym przodkiem wyznaczona została strefa szczególnego zagrożenia tąpnięciami. W tej strefie obudowa chodnikowa miała być wzmacniana podciągami drewnianymi podbudowanymi pod każdym łukiem stropnicowym naprzemiennie stojakami stalowymi i drewnianymi posadowionymi na podkładach drewnianych.

Do 17 czerwca 2026 r. chodnikiem wydobywczym 7C w pokładzie 507 uzyskano postęp około 170 m, z zaplanowanych do wykonania 280 m. W tym dniu na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 6³⁰ w przodku chodnika wydobywczego 7C w ramach aktywnej profilaktyki tąpaniowej zostało wykonane strzelanie wstrząsowe poprzez odpalenie 24 kg MW załadowanego w 4 otworach o długości 12 m, które nie spowodowały wstrząsu górotworu. W tym dniu na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 14⁰⁰ sztygar zmianowy oddziału GG skierował do przodka chodnika wydobywczego 7C 6 górników z zadaniem drążenia wyrobiska. Około godziny 15²⁹, podczas wybierania zalegającego urobku kombajnem chodnikowym, nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 5×10^6 J, zlokalizowany około 40 m na północny wschód od przodka. W wyniku wstrząsu zaistniał wypadek zbiorowy, któremu uległo 3 pracowników zatrudnionych w chodniku wydobywczym 7C. Górnik znajdujący się około 40 m od przodka został przysypany urobkiem, a dwóch poszkodowanych wyszło z zagrożonego rejonu o własnych siłach.

O godzinie 16³⁰ dyspozytor ruchu kopalni rozpoczął akcję ratowniczą, do której skierował 2 zastępy ratow-

nicze CSRG w Bytomiu celem uwolnienia uwięzionego w przodku górnika. W tym czasie po wyjeździe na powierzchnię dwóm pozostałym poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy, po czym przetransportowano do szpitala.

O godzinie 21⁵⁰ po uwolnieniu poszkodowanego w przodku górnika, który nie dawał oznak życia, i przetransportowaniu go do bazy ratowniczej przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. W związku z tym o godzinie 22²⁰ kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję.

Szkic wypadku na str. 52

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK „Murcki-Staszic” w Katowicach

Wypadek śmiertelny (wstępnie zakwalifikowany jako powodujący czasową niezdolność do pracy) zaistniał 7 lipca 2026 r. w upadowej 106/401/1/S badawczej, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 106/401/1/S, w pokładzie 401/1, na poziomie 500 m.

Pokład 401/1 o grubości od 1,43 m do 1,78 m i nachyleniu od 2° do 6°, niezagrożony tąpnięciami, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Eksploatację pokładu prowadzono ścianą 106/401/1/S o wysokości do 1,8 m, systemem poprzecznym z zawałem stropu, zlokalizowaną pomiędzy upadową 106/401/1/S badawczą a upadową 106-bis/401/1/S badawczą.

Upadowa 106/401/1/S badawcza stanowiła wyrobisko doprowadzające powietrze do ściany 106/401/1/S i wykonana została w obudowie typu ŁP12/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 1,0 m. Odrzwia obudowy stabilizowane były rozporami wieloelementowymi dwustronnego działania, zabudowanymi co 1,2 m, a opinkę stanowiła siatka stalowa węzłowo-zaczepowa. Poszczególne elementy obudowy łączone były przy użyciu dwóch strzemion typu SDOw-32/34/36.

Wyposażenie ściany stanowiło 145 sekcji liniowych typu ZRP-10/19-POz, 38 sekcji liniowych typu ZRP-10/19-POz1, 6 sekcji skrajnych typu ZRP-10/19-POz/BSN, jedna sekcja skrajna typu KHW-12/28-POz/BSN, kombajn typu KGE-710FM i przenośnik zgrzeblowy typu PATENTUS-PAT E-260.

Ścianę zaprojektowano w wariantcie, w którym wzmocnienie skrzyżowania ściany z upadową 106/401/1/S badawczą stanowiła sekcja chodnikowa typu FAZOS 18/38. Przewietrzanie ściany realizowano systemem na „U” z prądem powietrza doprowadzanym upadową 106/401/1/S badawczą i odprowadzanym upadową 106-bis/401/1/S badawczą w kierunku szybu wentylacyjnego V.

Upadowa 106/401/1/S badawcza likwidowana była za frontem ściany poprzez rabunek obudowy i zawał skał stropowych bezpośrednio za sekcją obudowy typu FAZOS 18/38. Do 6 lipca 2026 r. ścianą 106/401/1/S uzyskano średni postęp około 639 m, a do miejsca planowanego zakończenia eksploatacji pozostało około 321 m.

6 lipca 2026 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 24⁰⁰ sztygar zmianowy oddziału wydobywczego G-2 skierował 12 pracowników do ściany 106/401/1/S w pokładzie 401/1 w celu kontynuowania eksploatacji, w tym 4 górników do zabudowy skrzyżowania ściany z upadową 106/401/1/S badawczą. Około godziny 1⁴⁰

rozpoczęto urabianie kombajnem od sekcji numer 120 w kierunku upadowej 106/401/1/S badawczej. Do godziny 2⁴⁰ urobiono kombajnem caliznę do sekcji numer 80. W tym czasie górnicy zatrudnieni do zabudowy skrzyżowania ściany 106/401/1/S z upadową 106/401/1/S badawczą przystąpili do rabunku obudowy wyrobiska za ścianą. O godzinie 2⁴⁰, w trakcie odkręcania przez górnika rabunkarza dolnego strzemienia łączącego łuk ociosowy ze stropnicowym od strony ociosu północnego nastąpiło zerwanie gwintu jarzma górnego, które spowodowało nagłe i niekontrolowane przemieszczenie się jarzma dolnego do przestrzeni roboczej. Przemieszczające się jarzmo uderzyło górnika rabunkarza w twarz, powodując upadek na spąg wyrobiska.

Pracownicy zatrudnieni w rejonie ściany przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i transportu poszkodowanego kolejką podwieszoną z napędem własnym spalinowym w kierunku szybu II na poziomie 500 m. Po wytransportowaniu szybem II na powierzchnię pomocy poszkodowanemu udzielił lekarz, który stwierdził uraz twarzoczaszki z dwiema ranami ciętymi w okolicy policzka lewego i czoła oraz stłuczenie obojczyka lewego. Poszkodowanego przewieziono karetką do szpitala, gdzie 25 lipca 2026 r. zmarł.

Szkic wypadku na str. 53

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK w Likwidacji Ruch Wujek w Likwidacji w Katowicach

Wypadek zbiorowy (1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy) zaistniał 31 lipca 2026 r. o godzinie 16⁵⁵ w następstwie wykonywania prac rozbiórkowych budynku nowej drobnej sprzedaży. Zaistniał on na powierzchni zakładu górniczego, w rejonie zakładu mechanicznej przeróbki węgla. Budynek nowej drobnej sprzedaży był wykonany w konstrukcji stalowej z elementami żelbetowymi, podparty na 9 słupach ustawionych po trzy w trzech rzędach, w odległości co 4,50 m. Pomiędzy słupami znajdowały się stanowiska dla załadunku węgla na samochody. Powyżej poziomu +4,8 m budynek posiadał monolityczne stropy żelbetowe oparte na belkach stalowych, dach z żelbetowych płyt prefabrykowanych oraz ściany osłonowe z płyt warstwowych. W budynku od poziomu +10,0 m do poziomu +16,0 m znajdowały się żelbetowe zbiorniki węgla połączone z jego konstrukcją. Do komunikacji pomiędzy poziomami budynku służyła zewnętrzna stalowa klatka schodowa.

Od maja 2026 r. roboty związane z likwidacją obiektów na powierzchni prowadzili pracownicy firmy POL INVEST GROUP Sp. z o.o. Do 31 lipca 2026 r. jej pracownicy zdemonstowali urządzenia wewnątrz budynku nowej drobnej sprzedaży, ściany osłonowe z płyt warstwowych oraz klatkę schodową. Od strony południowo-zachodniej budynku, w odległości około 9,0 m znajdowało się ogrodzone składowisko zdemonstrowanych płyt warstwowych, a od strony północno-zachodniej, w odległości około 2,0 m składowisko złomu z rozbiórki.

31 lipca 2026 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 6⁰⁰, 8 pracowników firmy POL INVEST GROUP Sp. z o.o., w tym koordynator robót, prowadziło

prace rozbiórkowe budynku nowej drobnej sprzedaży z użyciem 2 koparek na podwoziu gąsienicowym. Jedna koparka była wyposażona w łyżkę, a druga w nożyce hydrauliczne do cięcia konstrukcji. Koordynator robót polecił pracownikom opasać dwoma linami stalowymi konstrukcję budynku od strony północno-wschodniej i zaczepić do ramienia koparki. Na jego polecenie jeden z pracowników przeciął przy użyciu palnika gazowego 3 z 9 słupów podpierających budynek po stronie południowo-zachodniej. Po tych pracach koordynator robót polecił temu pracownikowi przeciąć kolejne 3 słupy środkowego rzędu podpór i wyszedł poza obrys budynku, stojąc obok ogrodzenia składowiska zdemonstrowanych płyt warstwowych.

Około godziny 16⁵⁵, podczas przecinania palnikiem gazowym 4 słupa nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie się konstrukcji budynku i jego przewrócenie w kierunku składowiska zdemonstrowanych płyt warstwowych. W wyniku przewrócenia budynku pracownik przecinający słupy znalazł się w pustej przestrzeni pod

częścią jego konstrukcji, a koordynator robót został przygnieciony zniszczoną konstrukcją stalową. Przewrócenie konstrukcji budynku zauważył pracownik ochrony, który poinformował telefonicznie o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni oraz zadzwonił na numer alarmowy 112. Pracownik przecinający słupy samodzielnie wydostał się spod gruzowiska, a koordynator robót został uwolniony spod zniszczonej konstrukcji stalowej z wykorzystaniem koparki.

Zadysponowani na miejsce strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej nieprzytomnego koordynatora robót, którą kontynuowali przybyli na miejsce ratownicy medyczni. O godzinie 20⁴⁰ przybyły na miejsce lekarz sądowy stwierdził zgon poszkodowanego. Drugi z poszkodowanych doznał urazów powodujących czasową niezdolność do pracy.

Szkic wypadku na str. 54


Opracowanie: **Departament Warunków Pracy i Szkolenia**

Tabela prezentuje stan wypadkowości śmiertelnej, ciężkiej i ogółem w polskim górnictwie. Prezentowane dane dotyczą bieżącego roku w porównaniu z rokiem poprzednim, na tle danych dotyczących stanu bhp w górnictwie węgla kamiennego. Zestawienie zawiera również informacje dotyczące liczby zaistniałych zgonów naturalnych.





WYPADKOWOŚĆ W GÓRNICTWIE od 1.01 do 31.08.2026¹⁾

	OGÓŁEM				W tym górnictwo węgla kamiennego ²⁾			
	2025		2026		2025		2026	
	rok 2025	1.01–31.08	01–31.08		rok 2025	1.01–31.08	01–31.08	
WYPADKI ŚMIERTELNE	16	13	8	1	12	10	6	1
w tym FIRMY USŁUGOWE	4	4	1	0	3	3	1	0
WYPADKI CIĘŻKIE	14	11	5	0	10	8	1	0
w tym FIRMY USŁUGOWE	5	3	2	0	3	2	1	0
ZGONY NATURALNE	2	0	7	1	1	0	3	0
WYPADKI OGÓŁEM (załoga własna i firmy usługowe)	rok 2025	7 m-cy 2025	7 m-cy 2026	Różnica	rok 2025	7 m-cy 2025	7 m-cy 2026	Różnica
	2034	1213	1032	-181; -14,9%	1737	1036	860	-176; -17,0%
					w tym ZAŁOGA WŁASNA			
					1481	876	731	-145; -16,6%
					w tym FIRMY USŁUGOWE			
					256	160	129	-31; -19,4%



1) Źródło: dane Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego. Opracowała Katarzyna Suszek.
2) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.

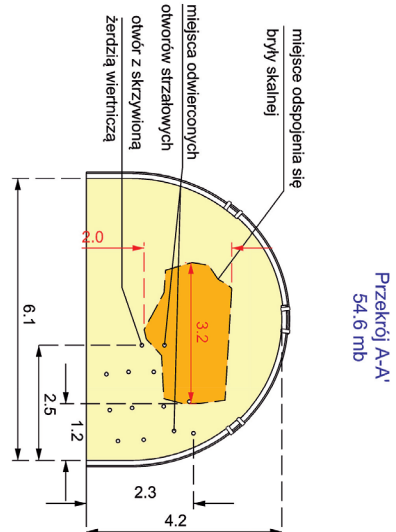

Przekrój B-B'
53.0 mb

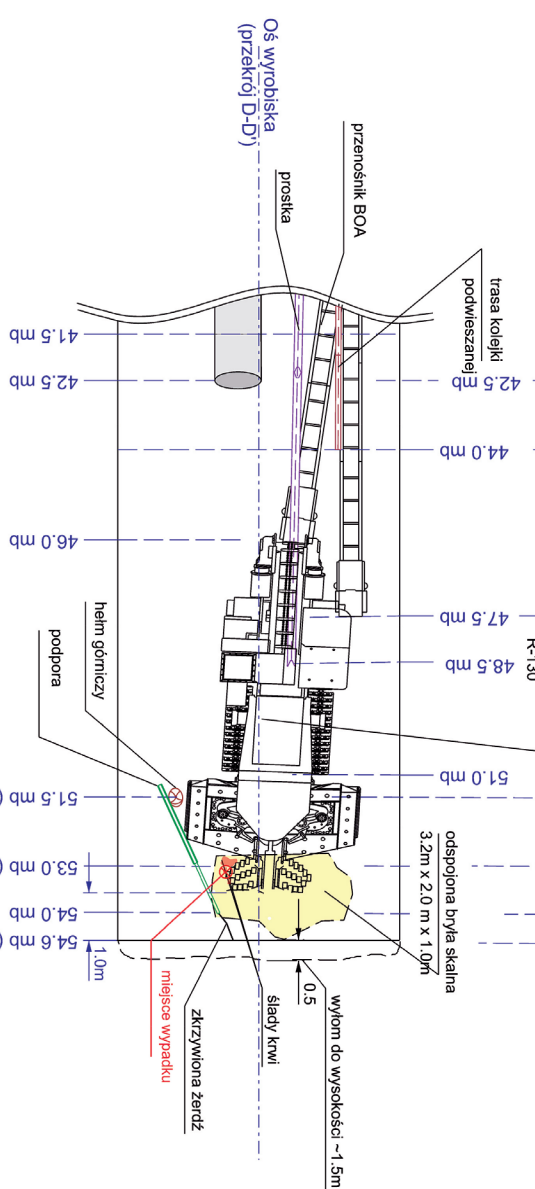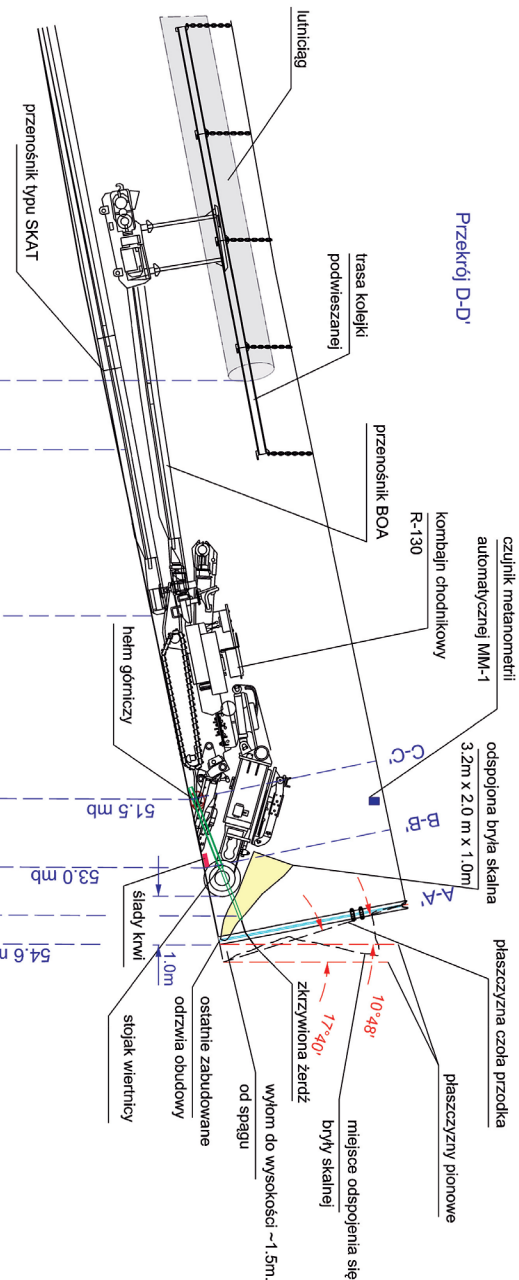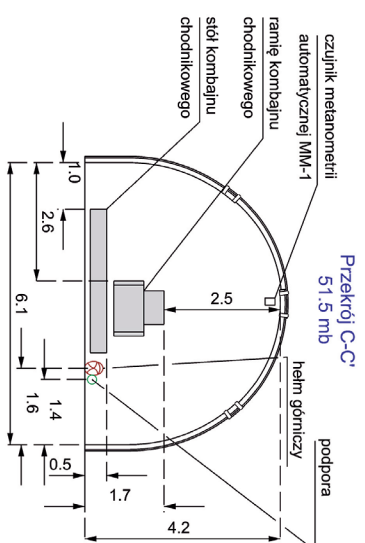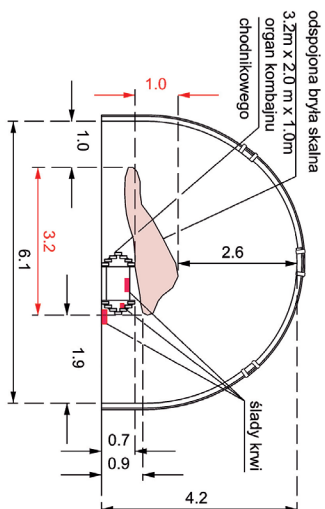

Szkic wypadku śmiertelnego
zaistniałego w dniu 22.06.2026r. o godz. 18:39
w PCG S.A. Oddział KWK Murcki-Słazie
w Katowicach

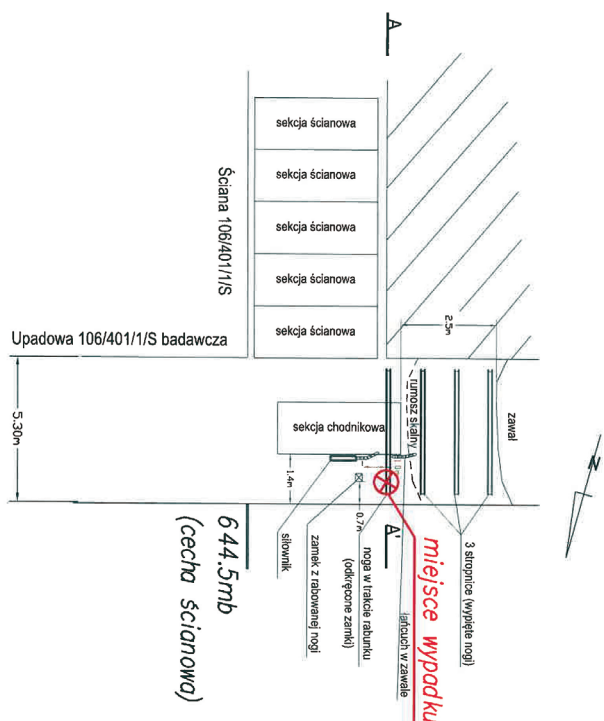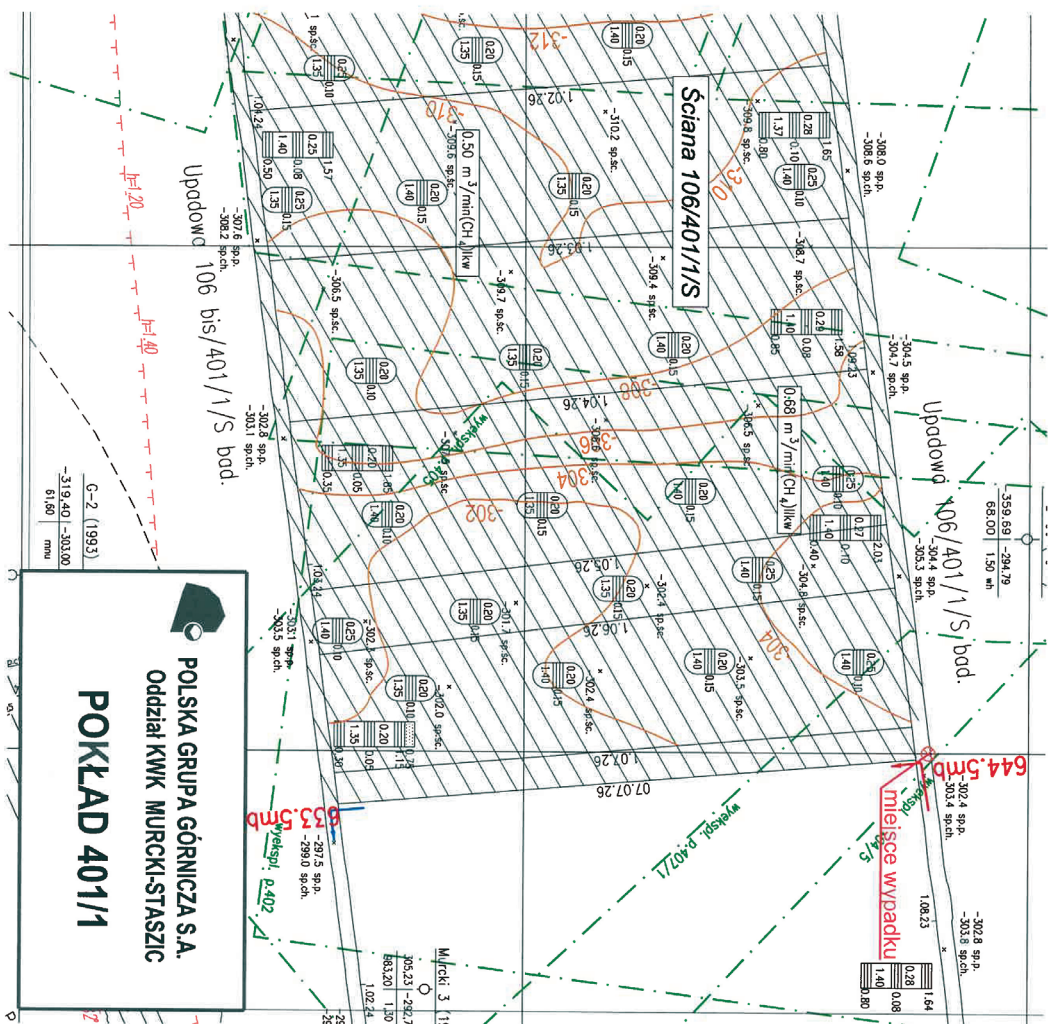

Szkieł wypadku śmiertelnego z dnia 07.07.2026r.
godz. 2.40 (zm 24.00 z dn. 06.07.2026r.)
ściana 106/401/1/S

