

Katowice, dnia 7 listopada 2024 r.

INFORMACJA Nr 38/2024/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), do którego doszło w dniu 11 sierpnia 2024 r. o godzinie 2⁵⁷, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu ulegli:

- ratownik górniczy (górnik strzałowy p/z - mechanik sprzętu ratowniczego),**
- ratownik górniczy (górnik instruktor strzałowy p/z).**

Do wypadku zbiorowego doszło w dniu 11 sierpnia 2024 r. o godzinie 2⁵⁷, podczas wykonywania przez zastęp ratowników prac związanych z czyszczeniem zbiornika retencyjnego U-31, znajdującego się na skrzyżowaniu chodnika T-250/1g z upadową E-3a w rejonie GG-6.

W związku z zaplanowanym przez oddział transportu poziomego T-61 (dalej: „T-61”) remontem zawarcia zbiornika U-31 wraz z podawaczem, konieczne było oczyszczenie zbiornika z resztek zalegającego w nim urobku, w celu zabezpieczenia brygady remontowej przed opadem brył z wnętrza zbiornika. W dniu 10 sierpnia 2024 r. na dwóch zmianach zaplanowane zostały prace profilaktyczne z udziałem dwóch specjalistycznych zastępów ratowników do prac z użyciem technik alpinistycznych z Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego (dalej: „KSRG”). Przed rozpoczęciem prac zbiornik U-31 został opróżniony przez T-61 ze znajdującego się w nim urobku. Podczas zmiany I, trwającej od godziny 11⁰⁰ do godziny 20⁴⁵, I zastęp ratowników rozpoczął obrywkę ociosów oraz czyszczenie zbiornika z nawisów urobku. Na zmianie II, trwającej od godziny 19⁰⁰ do godziny 3³⁰, czyszczenie zbiornika kontynuowane było przez zastęp II. Zaplanowane zostało również oczyszczenie z zalegającego urobku zawarcia zbiornika w celu zamontowania tymczasowych osłon zabezpieczających brygadę remontową T-61 przed osuwaniem się odspajającego się urobku. Praca ratowników odbywała się wg Programu pracy profilaktycznej - technologii wykonywania robót, zatwierdzonego przez KRZG. W robotach realizowanych na zmianie II przez zastęp II brało udział pięciu ratowników zastępu i dodatkowy ratownik - mechanik sprzętu ratowniczego oraz kierownik pracy profilaktycznej - nadsztygar górniczy (dalej: „KPP”), pełniący równocześnie funkcję z-cy kierownika KSRG. Ratownicy wyposażeni byli w specjalistyczny, kompletny sprzęt alpinistyczny. Na początku zmiany KPP i zastępowy przeprowadzili kontrolę oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy, stanowisk roboczych, asekuracyjnych i poręczy zabezpieczających po ich zabudowaniu oraz skontrolowali wpięcie w minimum dwa niezależne punkty stanowiskowe ratowników pracujących na linie. Do pracy w zbiorniku zostało wyznaczonych dwóch ratowników (w tym ww. dodatkowy ratownik, pełniący równocześnie funkcję mechanika sprzętu ratowniczego). Ratownicy opuścili się na linach do zbiornika i kontynuowali rozpoczęte na zmianie I prace, wykonując od góry obrywkę ręczną nawisów skalnych łomami i kilofami. Pomimo nieusunięcia wszystkich nawisów urobku zalegających na ociosach zbiornika i gardzieli opuścili się na linach do gardzieli zbiornika i wisząc na wysokości zawarcia, przystąpili do czyszczenia jego krawędzi, przed zamontowaniem tymczasowych osłon zabezpieczających. O godzinie 2⁵⁷ doszło do odspojenia nawisu

urobku, który częściowo przysypał obydwu ratowników. Współpracownicy niezwłocznie przystąpili do akcji ratowniczej. Do zbiornika opuszczony został ratownik, który pomógł uwolnić poszkodowanego ratownika. Poszkodowany wyciągnięty został na górny podest ażurowy zbiornika. Uwolnienie poszkodowanego mechanika sprzętu ratowniczego w ten sam sposób nie było możliwe. KPP zdecydował o uwolnieniu poszkodowanego mechanika dołem, przez podawacz urobku. Poleciał dwóm ratownikom, by udali się pod zbiornik, w okolice podawacza urobku na przenośnik L-220. Po krótkotrwałym uruchomieniu przenośnika i podawacza urobek znajdujący się w gardzieli zbiornika został usunięty. Jeden z ratowników wszedł od dołu przez podawacz do gardzieli zbiornika i odciął wiszącego na linie poszkodowanego mechanika i wspólnie z drugim ratownikiem o godzinie 3⁰⁴ wyciągnęli go przez podawacz na taśmę przenośnika L-220. Oby poszkodowanym udzielono pomocy przedmedycznej.

Poszkodowani po przetransportowaniu na powierzchnię samodzielnie udali się do punktu pielęgniarstwa, z którego zostali przewiezieni na SOR Szpitala Miejskiego w Głogowie, gdzie zostali poddani dalszej hospitalizacji w celu przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich.

Przyczyną wypadku zbiorowego było przysypanie pracujących na dnie zbiornika retencyjnego ratowników górniczych urobkiem, odspojonym od zbrylonego nasypu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.