

INFORMACJA Nr 4s/2026/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 22 czerwca 2026 r., około godziny 18³⁹, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach

Wypadek zaistniał w przodku drążonego Chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4, w polu AB, na poziomie 720 m.

Pokład 407/4 w polu AB o grubości około 2,3 m i nachyleniu od 2° do 6°, w górotworze nieskłonny do tąpnięć, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Chodnik odstawczy 407/4/AB badawczy w pokładzie 407/4 drążony był na odcinku kamiennym w piaskowcu po wzniosie 11° z zastosowaniem materiału wybuchowego i kombajnu chodnikowego typu R-130 służącego do ładowania urobku. W stropie i spągu tego wyrobiska zalegał piaskowiec o grubościach odpowiednio 1,5 m i 9,6 m. Obudowę Chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4 stanowiły odrzwia typu ŁP12/V32/4/A budowane w rozstawie 0,8 m z opinką stropu i ociosów z siatek stalowych zgrzewanych. Odrzwia obudowy stabilizowane były 12 rozporami stalowymi dwustronnego działania. Drążone wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną tłoczącą lutniociągami z lutni elastycznych o średnicy 1000 mm współpracującym z wentylatorem typu ADF-800B.

Do dnia 22 czerwca 2026 r., Chodnik odstawczy 407/4/AB badawczy w pokładzie 407/4 wydrążono w piaskowcu na odcinku 54,6 m przy docelowej długości wyrobiska 561,0 m. W tym dniu, na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 12⁰⁰ sztygar zmianowy oddziału GRP-2, skierował między innymi przodowego z dwoma górnikiem do przodka drążonego Chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407. Zadaniem tego zespołu było wywiercenie otworów strzałowych dla urabiania przodka. O godzinie 18³⁹ podczas wiercenia otworu strzałowego, nastąpiło odspojenie z przodka bryły skalnej o wymiarach 3,2 m x 2,0 m x 1,0 m. Opadająca bryła docisnęła przodowego do opartego o spąg organu kombajnu chodnikowego. Poszkodowany został uwolniony przez pozostałych pracowników oraz przybyły na miejsce zastęp ratowników i przetransportowany na powierzchnię, gdzie o godzinie 19¹⁹ lekarz stwierdził jego zgon.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał wstrzymać ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia Chodnika odstawczego 407/4/AB badawczego w pokładzie 407/4. W polu AB, na poziomie 720m, do czasu:

- zabezpieczenia przodka przed możliwością odspajania się brył skalnych według szczegółowych ustaleń zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
- weryfikacji założeń projektu technicznego dotyczących zasad wykonywania skutecznej obrywki przodka oraz bezpiecznego wiercenia otworów strzałowych z uwzględnieniem wysokości wyrobiska wynoszącej 4,2 m oraz jego nachylenia powodującego przechylenie powierzchni przodka w kierunku przestrzeni roboczej,

- usunięcia nagromadzonego urobku który wzdłuż całej trasy przenośnika taśmowego typu Gwarek B-1200S zabudowanego w pochylni zbiorczej S, powodował blokowanie ruchu dolnych krążników prowadzenia taśmy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.