

Katowice, dnia 8 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 7s/2021/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 20.07.2021 r. około godziny 5⁴⁰, w PGG S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w Katowicach, któremu uległ górnik strzałowy firmy BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., lat 66, pracujący w górnictwie 40 lat.

Wypadek zaistniał w Pochylni wentylacyjnej F - T w pokładzie 501, w polu T, na poziomie 900 m. Pokład 501 w rejonie wyrobiska zaliczony został między innymi do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, drugiego stopnia zagrożenia tapaniami. Pochylnia wentylacyjna F - T, o wysokości ok. 4,2 m i szerokości ok. 6 m, drążona była w obudowie typu ŁP12/V32/4/A w rozstawie co 0,8 m, z opinką stropu i ociosów siatką zgrzewaną łańcuchowo - węzłową oraz przewietrzana wentylacją odrębną. Urabianie w przodku realizowano przy pomocy materiałów wybuchowych. Do dnia 20.07.2021 r. wyrobisko uzyskało postęp 14,6 m.

W dniu 20.07.2021 r., na zmianie nocnej z dnia 19.07.2021 r. rozpoczynającej się o godzinie 24⁰⁰, sztygar konsorcjum firm, którego liderem była BZUG Sp. z o.o., a uczestnikiem między innymi BEPRINŻ STREFA Sp. z o.o., skierował 9 pracowników w rejon Pochylni wentylacyjnej F - T, celem kontynuowania drążenia i wykonywania robót strzałowych w kamiennie-węglowym przodku wyrobiska. O godzinie 5¹⁰ górnik strzałowy zgłosił do dyspozytora ruchu zakładu górniczego, zamiar wykonywania strzelania urabiającego w czole przodka Pochylni wentylacyjnej F - T. Nie odczekawszy 30-to minutowego czasu wyczekiwania, górnik strzałowy poszedł sam do przodka pomimo, że był zobligowany do kontroli z osobą dozoru górniczego na okoliczność pozostawienia niewypałów i w miejscu wykonywanych robót strzałowych prowadził nieustalone czynności. Wobec braku kontaktu z górnikiem strzałowym, około godziny 5⁴⁰ sztygar udał się do przodka Pochylni wentylacyjnej F - T i zauważył, że tylko część otworów strzałowych została odpalona, a na spągu wyrobiska leży górnik strzałowy przygnieciony bryłą łupka piaszczystego. Sztygar oraz wezwani pozostali pracownicy uwolnili górnika strzałowego spod bryły skalnej, a następnie rozpoczęli transport poszkodowanego pod szyb. W trakcie transportu, przybyły do Pochylni wentylacyjnej T lekarz, około godziny 7⁵⁶ stwierdził zgon pracownika.

Ze względu na to, że z przewidzianych 42 kilogramów materiału wybuchowego typu ERGODYN EJ1 załadowanego do 70 otworów strzałowych zdetonowano tylko 7,2 kilograma materiału wybuchowego załadowanego do 12 otworów strzałowych w czole przodka, oględziny miejsca wypadku śmiertelnego przeprowadzone zostały w dniu 21.07.2021 r. po zabezpieczeniu materiału wybuchowego w otworach strzałowych przed możliwością niekontrolowanej detonacji.

Przyczyną wypadku było przygnięcie górnika strzałowego bryłą łupka ilastego odspojoną z czoła przodka, po jego nieuprawnionym wejściu do miejsca wykonywania robót strzałowych.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic w Katowicach, w części dotyczącej wykonywania prac w Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku śmiertelnego, z wyjątkiem robót niezbędnych dla zapewnienia właściwej ochrony osób i mienia przed skutkami robót strzałowych oraz utrzymania ciągłości ruchu zakładu górniczego, w związku z nie odpaleniem wszystkich ładunków materiału wybuchowego w drażonym przodku Pochylni wentylacyjnej F-T, w pokładzie 501 na poziomie 900 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku, zaistniałego w dniu 20.07.2021 r., około godz. 5⁴⁰ w Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m.
2. Określić przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, warunki dla bezpiecznego przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku śmiertelnego.
3. Na warunkach określonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego zabezpieczyć sprzęt strzałowy oraz przyrządy pomiarowe, które zostały użyte przez górnika strzałowego bezpośrednio przed zdarzeniem z dnia 20.07.2021 r.
4. W przypadku prowadzenia robót niezbędnych dla zapewnienia właściwej ochrony i mienia, przed skutkami robót strzałowych oraz utrzymania ciągłości ruchu zakładu górniczego w związku z nie odpaleniem wszystkich ładunków materiału wybuchowego w drażonym przodku Pochylni wentylacyjnej F-T w pokładzie 501 na poziomie 900 m, prowadzić na bieżąco dokumentację zmian dokonywanych w miejscu wypadku śmiertelnego.
5. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku śmiertelnego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.