

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Warunków Pracy
i Szkolenia

Katowice, dnia 10 września 2026 r.

I N F O R M A C J A Nr 39/2026/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu polegającym na osunięciu się mas ziemnych i skalnych, do którego doszło w dniu 30.08.2026 r. w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „Mucharz” należącym do Przedsiębiorstwa Polski Kamień Naturalny Mucharz-Skawce Sp. z o.o. z siedzibą w Śleszowicach.

Odkrywkowy Zakład Górniczy „Mucharz” eksploatuje złoża piaskowców krośnieńskich metodą odkrywkową, systemem ścianowo-zabierkowym z wykorzystaniem środków strzałowych. Wyrobisko stokowo-wgłębne posiada 5 poziomów eksploatacyjnych. W przestrzeniach złoża piaskowców krośnieńskich „Górka-Mucharz” nie zaistniało dotychczas osuwisko.

W dzień wolny od pracy 30.08.2026 r. około godziny 10:00 w zakładzie górniczym Mucharz powstało osuwisko. Dnia 31.08.2026 r. osoba dozoru ruchu o godzinie 6¹⁵ poinformowała o tym zdarzeniu Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 1.09.2026 r. wpłynęła do OUG w Krakowie informacja o wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia, w którym nikt nie poniósł obrażeń. W dniu 4.09.2026 r. wyznaczeni pracownicy przez Dyrektora OUG w Krakowie dokonali oględzin miejsca niebezpiecznego zdarzenia.

Podczas oględzin Pracownicy OUG w Krakowie stwierdzili, że od strony wschodniej zasięg osuwiska naruszył granice obszaru górniczego. W przeważającej części osuwisko objęło działki należące do przedsiębiorcy. Przesunięcie mas nastąpiło w kierunku NW do wyrobiska. Jęzor osuwiska rozpoczyna się w warstwach nadkładu zwałowanych nad I poziomem eksploatacyjnym, jego podstawa oparła się na poziomie V, tj. na spągu wyrobiska. Jęzor ten zbudowany jest głównie z osuniętych warstw nadkładu, zwietrzałych fragmentów bloków piaskowca poziomu I oraz fragmentów piaskowca oderwanych z pótek eksploatacyjnych poziomów II-IV. Osuwisko miało maksymalnie około 60 m wysokości, 160 m długości w kierunku SW-NE oraz 110 m szerokości w kierunku NW-SE. Łączna powierzchnia, na której wystąpiły ruchy osuwiskowe w tym rejonie, wynosiła około 1,1 ha.

Wstępna diagnoza przyczyn powstania osuwiska wskazuje na wpływ intensywnych opadów deszczu. W ich następstwie składowane nad wyrobiskiem warstwy nadkładu nasiąknęły wodami opadowymi, które infiltrując w głąb I poziomu eksploatacyjnego zainicjowały powstanie ruchów masowych. Złoża w tym rejonie zostało zaliczone do I stopnia zagrożenia osuwiskowego. Zaliczenia tego dokonano ze względu na występowanie w I poziomie eksploatacyjnym deformacji nieciągłych, w których stwierdzono zaleganie zwiększonej ilości przerostów łupkowych.

W związku z zaistniałym osuwiskiem:

KRZG wstrzymał ruch zakładu górniczego do czasu opracowania przez jednostkę naukowo badawczą koncepcji usunięcia skutków osuwiska. Następnie nakazał wygrodzić zagrożony teren i wykonać kontrolne punkty pomiarowe oraz geodezyjny obmiar miejsca zdarzenia wraz z koncepcją jego monitoringu.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie nakazał przeprowadzić aktualizację dokumentacji zaliczenia złoża do odpowiedniego stopnia zagrożenia osuwiskowego, dokonać aktualizacji zaliczenia odpowiednich przestrzeni do właściwych stopni zagrożenia osuwiskowego oraz w oparciu o opinię Zespołu do spraw rozpoznania i zapobiegania zagrożeniom w odkrywkowym Zakładzie Górniczym „Mucharz” ustalić bezpieczny sposób usunięcia skutków przemieszczenia się mas skalnych w miejscu zaistniałego osuwiska oraz dalszy sposób bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego „Mucharz” w pozostałej jego części.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zostaną podjęte w toku prowadzonego postępowania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

Otrzymują:

- odkrywkowe zakłady górnicze,
- okręgowe urzędy górnicze 1 – 10.