

Katowice, dnia 9 października 2025 r.

INFORMACJA Nr 26/2025/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 28 czerwca 2025 r. około godziny 5⁰⁰, w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów, któremu uległ górnik pod ziemią.

Wypadek zaistniał w chodniku nadścianowym ściany 2/VIII/391, w rejonie skrzyżowania ze ścianą 2/VIII/391 w polu Stefanów. Chodnik nadścianowy ściany 2/VIII/391, poziomy, wykonany został w obudowie ŁPSC11K V36 zamkniętej sześćcioelementowej w rozstawie 0,9 m. Szerokość wyrobiska wynosiła około 4,28 m, natomiast wysokość w osi wyrobiska wynosiła 2,79 m.

W dniu 28 czerwca 2025 r. na zmianie IV, rozpoczynającej się o godzinie 0³⁰, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego G-2 dokonała podziału załogi i skierowała pięcioosobową brygadę do prac na wnęce górnej w chodniku nadścianowym ściany 2/VIII/391. Do zadań tej brygady należały obowiązki wynikające z postępu ściany, a jednym z obowiązków była przebudowa głowicy czujnika metanomierza metanometrii automatycznej, przed frontem ściany.

Do przebudowy głowicy czujnika metanomierza wykorzystano stojącą w chodniku w rejonie wnęki spągłodowarkę typ BH 3000. Spągłodowarka ta nie posiadała zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na oddanie do ruchu oraz posiadała niesprawny układ oświetlenia i układ akustycznej sygnalizacji ostrzegawczej.

Przodowy posiadający upoważnienie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego do obsługi ładowarek samojezdnych osobiście uruchomił maszynę i podniósł czerpak na wysokość około 1 m. W tym czasie jeden z pracowników podszedł od przodu do spągłodowarki, wszedł na czerpak i zdjął głowicę czujnika metanomierza. Trzymając w ręku głowicę odwrócił się w stronę operatora operatora spągłodowarki. Przodowy w tym czasie ruszył spągłodowarką do tyłu, żeby po przejechaniu nią w odpowiednie miejsce umożliwić zabudowę głowicy zgodnie z ustaleniami karty zabudowy czujnika. Po przejechaniu około 0,6 m maszyna najechała na grzbiet spiętrzonego spągu, co spowodowało przechylenie spągłodowarki i gwałtowne podniesienie ramienia z czerpakiem. W tym czasie pracownik znajdujący się w czerpaku uderzył prawym bokiem w trasę kolejki podwieszanej, stracił równowagę i upadając uderzył prawą stroną głowy w krawędź czerpaka. Przodowy wraz ze współpracownikiem zdjęli nieprzytomnego poszkodowanego z czerpaka łyżki, ułożyli go na spągu wyrobiska i sprawdzili czynności życiowe. Następnie na miejscu wypadku pojawił się sanitariusz i w tym momencie poszkodowany zaczął odzyskiwać przytomność. Po opatrzeniu głowy i sprawdzeniu czucia w kończynach poszkodowanego przetransportowano pod szyb, gdzie czekał już lekarz dyżurny. Następnie wydano poszkodowanego na powierzchnię skąd karetką

pogotowia przetransportowany został do Szpitala Powiatowego w Łęcznej, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

Przyczyną wypadku górnika, był jego upadek i uderzenie głową w krawędź czerpaka spągotadówki.

Przyczyna ta, była spowodowana niedopuszczalnym i niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniem spągotadówki do czynności związanych z przewieszaniem głowicy czujnika metanomierza.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie w dniu 28 czerwca 2025 r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka” w Bogdanie w części dotyczącej użytkowania spągotadówki typ BH3000 nr fabryczny 001/2014, eksploatowanej w chodniku nadścianowym ściany 2/VIII/391 w rejonie skrzyżowania ze ścianą 2/VIII/391 w polu Stefanów do czasu doprowadzenia jej stanu technicznego do zgodnego z odpowiednią DTR i uzyskania zezwolenia Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego na oddanie do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.