

Katowice, dnia 22 sierpnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 25/2025/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia - pożaru zaistniałego w dniu 03.07.2025 r. około godziny 11⁴² w wiacie magazynowej, na terenie Ośrodka Centralnego Technologiczno – Administracyjnego PMG Husów, należącego do przedsiębiorcy Orlen S.A. – Oddział PGNiG w Sanoku.

Podziemny Magazyn Gazu Husów prowadzi magazynowanie gazu na podstawie Planu Ruchu zatwierdzonego przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie. Zdarzenie miało miejsce w północno -- wschodnim narożniku terenu zakładu górniczego w odległości około 20 m od magazynu na zużyte smary i oleje. Najbliższa część instalacji technologicznej służąca bezpośrednio do magazynowania gazu tj. regeneracja TEG-u znajduje się w odległości około 90 m. Wiata magazynowa jest obiektem o konstrukcji stalowej o wymiarach 24,45 x 9,32 x 4,5 m, poszycie ścian i dachu zostało wykonane z blachy falistej. Wiata ta wewnątrz została podzielona za pomocą blachy falistej na trzy oddzielne pomieszczenia, dwa zamykane pełnymi drzwiami z blachy falistej, a trzecie zamykane drzwiami przesuwными wypełnionymi siatką ogrodzeniową, w której wydzielono miejsce na składowanie zużytych urządzeń i elementów (tzw. kantorek).

W związku z planowanym wywozem odpadów w dniu 03.07.2025 r na terenie PMG Husów została podjęta decyzja o konieczności przygotowania zużytych wkładów (filtrów) z filtorseparatora do wywozu. Po ustaleniu przez kierownictwo PMG Husów zadań przewidzianych na bieżący dzień roboczy, zostały one rozdzielone pomiędzy poszczególnych pracowników przebywających w dniu 03.07.2025 r. na I zmianie roboczej. Jedna z grup pracowniczych, w której przodowym był górnik eksploatacji otworowej, została skierowana do przygotowania instalacji węzłów redukcyjnych do malowania. Ww. prace trwały do około godziny 10⁰⁰, następnie ze względu na wysoką temperaturę otoczenia zostały przerwane. Trzech pracowników w tym ww. górnik eksploatacji otworowej zostało zadysponowanych do segregacji filtrów.

Magazynowane filtry w kształcie rury o długości 2 m i średnicy około 15 cm były składowane w pobliżu południowej ściany wiaty magazynowej. Pojedynczy filtr ma postać rury, której wewnętrzna strona wykonana jest z cienkiej perforowanej blachy, środek wyłożony jest wkładem filtracyjnym, a zewnętrzna strona z cienkiej siatki. Zlecone przez zastępcę kierownika PMG Husów prace miały być wykonane ręcznie i polegać na rozdzieleniu filtrów na dwie części. Niemniej przodowy udający się do miejsca wykonywania pracy po drodze zabrał ze sobą akumulatorową piłę szablą. W czasie wykonywania przez pracowników segregacji filtrów większa część filtrów została rozdzielona ręcznie, a około 4-5 sztuk zostały przecięte piłą szablą (przecinane w połowie długości). Filtry, które wymagały cięcia, cięte były przy końcu pracy. Rozdzielone i przecięte filtry zostały złożone w workach big bagach. Po

zakończeniu pracy oraz 15 minutach odpoczynku pracownicy złożyli ww. big bagi w wydzielonym kantorku w wiacie magazynowej, w miejscu gdzie również składowano m.in. zużyte silniki elektryczne i pompy wirowe. Po wykonanym zadaniu około godziny 11²⁰ pracownicy udali się do kotłowni, skąd poinformowali kierownika zmianowego o zakończeniu zadania.

O godzinie 11⁴² kierownik PMG Husów otrzymał informację telefoniczną od mieszkańca miejscowości Markowa wykonującego prace polowe w pobliżu ogrodzenia Ośrodka Centralnego PMG Husów o unoszącym się dymie z terenu PMG Husów. Bezpośrednio po rozmowie kierownik wraz ze swoim zastępcą udali się do wiaty magazynowej na miejsce pożaru. Równolegle kierownik zmiany zawiadomił o pożarze służby ratunkowe.

Pożar wystąpił w wydzielonym siatką miejscu o wymiarach 3,5 m x 5m (kantorku) w wiacie magazynowej, w którym znajdowały uprzednio przyniesione w big bagach filtry oraz m.in. zużyte silniki elektryczne, pompy wirowe.

Udający się na miejsce pożaru zastępca kierownika PMG Husów powiadomił przebywających w kotłowni pracowników o zaistniałym pożarze. Elektryk wyłączył prąd na rozdzielni wiaty. Pracownicy wyposażeni w podręczny sprzęt gaśniczy przystąpili do gaszenia pożaru. Podczas trwającej akcji gaśniczej jeden z pracowników wyprowadził ciągnik rolniczy, który znajdował się w sąsiadującym boksie wiaty magazynowej. Po 10 minutach gaszenia pożaru przez pracowników, około godziny 12⁰⁰ przybyła jednostka OSP Markowa, która dogasiła pożar przed przyjazdem pozostałych jednostek straży pożarnej. Zadysponowane jednostki zakończyły swoje działania około godziny 12⁵⁰, opuszczając teren PMG Husów.

W czasie pożaru spłonęły big bagi, w których znajdowały się filtry, wypalone zostały wewnętrzne wkłady filtrów, zmagazynowane worki na piasek, nadpalone elementy zewnętrzne silników elektrycznych i pomp wirowych. Lewa ściana (patrząc od wejścia) wykonana z blachy falistej grodząca ww. wiatę magazynową została zdeformowana na skutek wysokiej temperatury. Instalacja zasilająca oświetlenie wraz z obudowami świetlówek znajdująca się nad wydzieloną przestrzenią została nadtopiona wskutek trwającego pożaru. Po zakończonej akcji gaśniczej miejsce pożaru na polecenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego zostało zabezpieczone i przygotowane do dalszych oględzin. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń oraz nie została uszkodzona infrastruktura związana bezpośrednio z ruchem zakładu górniczego (instalacje technologiczne PMG Husów).

Na podstawie art. 62 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 418), właściwe służby przedsiębiorcy (właściciela obiektu) w dniu 04.07.2025 r. przeprowadziły kontrolę stanu bezpieczeństwa użytkowania przedmiotowego obiektu celem zapewnienia jego bezpiecznego użytkowania w związku z wystąpieniem pożaru. W czasie kontroli stwierdzono, że uszkodzeniu uległa wewnętrzna instalacja elektryczna, wiatą została odłączona od zasilania elektrycznego w rozdzielni elektrycznej na ścianie wiaty - rozdzielnia elektryczna została oznakowana i zabezpieczona przed ponownym

włączeniem do prądu. Dodatkowo stwierdzono przegrzanie części pionowych blachy wewnętrznej ściany oraz jednej belki kątownika stalowego w obrębie pożaru, ponadto zostało pokryte sadzą poszycie dachu od dolnej i górnej części wiaty. Na dzień wykonywania kontroli stan techniczny wiaty nie stanowi zagrożenia zawalenia i bezpieczeństwa wejścia do wiaty.

Ponadto w protokole zawarto zalecenia pokontrolne dotyczące odtworzenia zniszczonej instalacji elektrycznej oraz dokonania niezbędnych pomiarów elektrycznych, wymianę przegrzanego poszycia ściany wewnętrznej z blachy, jak i również uporządkowania wnętrza wiaty magazynowej.

Prawdopodobną przyczyną zainicjonowania pożaru było nagrzanie metalowych elementów filtrów pociętych piłą szablą złożone w big - bagach oraz wysoka temperatura otoczenia (wynosząca według prognoz 35°C) jaka miała miejsce w dniu wykonywania ww. pracy.

W związku z ww. zdarzeniem Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego powołał komisję w celu wyjaśnienia przyczyn zaistniałego pożaru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.