

Katowice, dnia 31 lipca 2025 r.

INFORMACJA Nr 30/2025/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 24 lipca 2025 r. około godziny 2⁴⁰ w Polskiej Grupie Górniczej SA Oddział KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, któremu uległ sztygar zmianowy.

Wypadek zaistniał w pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507, na skrzyżowaniu z chodnikiem badawczym W-4a w pokładzie 507 przy stacji zwrotnej przenośnika typu AR-PT 1000.

Pokład 507 zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tapaniami oraz klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Pochylnia badawcza C-3 w pokładzie 507 została zaliczona do wyrobisk zagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

Z pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507 prowadzono drażnienie chodnika badawczego W-4a w pokładzie 507. Odstawa urobku z drażonego wyrobiska realizowana była między innymi przenośnikiem taśmowym typu AR-PT 1000 zabudowanym w pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507, którego stacja zwrotna zabudowana była w rejonie wylotu z chodnika badawczego W-4a.

W dniu 24 lipca 2025 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 0³⁰, sztygar zmianowy oddziału GRP4-M skierował 6 pracowników tego oddziału i 2 pracowników oddziału GRP1-M do prac związanych z drażnieniem chodnika badawczego W-4a w pokładzie 507.

Po przybyciu w rejon skrzyżowania chodnika badawczego W-4a z pochylnią badawczą C-3 w pokładzie 507 sztygar zauważył pasy taśmy wpłątane pomiędzy górne krążniki w rejonie stacji zwrotnej zabudowanego tam przenośnika taśmowego typu AR-PT 1000. Sztygar postanowił osobiście usunąć pasy taśmy wpłątanej pomiędzy krążniki. Około godziny 2⁴⁰, prawdopodobnie podczas próby ich usunięcia, przebywając w pobliżu stacji zwrotnej przenośnika taśmowego, lewa noga sztygara została pochwycona przez dolną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego oraz wciągnięta pomiędzy taśmę i rolę zwrotną przenośnika taśmowego. Krzyk poszkodowanego usłyszeli pracownicy oddziału MMUD4-M znajdujący się w pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507 poniżej skrzyżowania chodnika badawczego W-4a w pokładzie 507.

Pierwszej pomocy leżącemu obok przenośnika poszkodowanemu udzielił przebywający w pobliżu ślusarz oddziału MMUD4-M. Poszkodowany zastał przetransportowany do kopalnianego punktu pierwszej pomocy, skąd został przewieziony karetką pogotowia do Powiatowego Szpitala w Wodzisławiu Śląskim.

Przyczyną wypadku ciężkiego było pochwycenie nogi sztygara zmianowego oddziału GRP4-M przez dolną taśmę będącego w ruchu przenośnika taśmowego typu AR-PT 1000 oraz wciągnięcie ją pomiędzy taśmę i rolę zwrotną przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu AR-PT 1000 zainstalowanego w pochylni badawczej C-3 w pokładzie 507.

Wznowienie eksploatacji tego wyłącznika uwarunkował:

1. usunięciem pasów taśmy przenośnikowej wplątanej w krążniki trasy przenośnika na odcinku około 60 m pomiędzy stacją zwrotną a komorą pomp;
2. uzupełnieniem brakujących środkowych krążników na górnej konstrukcji trasy przenośnika;
3. zamocowaniem linki awaryjnego wyłączenia tak aby było możliwe zadziałanie wyłącznika awaryjnego wyłączenia po jej pociągnięciu w dowolną stronę;
4. wyczyszczeniem trasy przenośnika w rejonie przesypu i stacji zwrotnej z nagromadzonego uroku;
5. uzupełnieniem brakujących osłon stacji zwrotnej (osłona zwrotni I i II);
6. przeprowadzeniem regulacji prowadzenia taśmy;
7. przeprowadzeniem jej ponownego odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.