

Katowice, dnia 8 grudnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 38/2025/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 28 sierpnia 2025 około godziny 12¹⁶, w związku z wykonywaniem robót strzałowych w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” w Bolestawiu, należącym do przedsiębiorcy Boltech Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie, któremu uległ pracownik obstawy posterunku strzałowego nr P1 zatrudniony w podmiocie wykonującym powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego FHU „AMPLIZ” z siedzibą w Olkuszku na stanowisku operatora ładowarki.

Wypadek zaistniał poza granicami zakładu górniczego, w strefie rozrzutu odłamków skalnych, na drodze gminnej, w odległości ok. 190 m od posterunku obstawy nr P1.

Kopalnia Dolomitu „Ujków Stary” eksploatuje dolomity triasowe systemem ścianowym i zabierkowym, w wyrobisku wgłębnym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie planu ruchu na okres od 16.11.2022 r. do 15.11.2028 r. Eksploatacja złoża prowadzona jest z użyciem materiałów wybuchowych. Roboty strzałowe prowadzone były na podstawie dokumentacji strzałowej zatwierdzonej przez KRZG. Parametry robót strzałowych zostały wyznaczone zgodnie z ekspertyzą rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego.

W dniu 28.08.2025 r. w Kopalni Dolomitu „Ujków Stary” wykonano 4 odstrzały, dwa na poziomie I (nr 3 i nr 4) w północnej części obszaru górniczego oraz w dwa na poziomie II (nr 1 i nr 2) we wschodniej i centralnej części obszaru górniczego w celu urobienia calizny skalnej, metodą długich pionowych otworów. Roboty strzałowe były wykonywane przez pracowników podmiotu wykonującego powierzone czynności w ruchu zakładu górniczego MAXAM Polska sp. z o.o. i polegały na ładowaniu i odpaleniu ładunków MW w otworach strzałowych odwierconych w dniach 25, 26, 27 i 28.08.2025 r. Strefa zasięgu rozrzutu odłamków skalnych dla strzelania w długich otworach maksymalnie odchylonych od pionu o 20° została wyznaczona na 200 m wokół miejsca odstrzału.

Pracownik FHU „AMPLIZ” w dniu zdarzenia zatrudniony był na stanowisku operatora ładowarki przy załadunku urobku na placu poza zakładem górniczym, a następnie około godziny 11¹⁵ wyznaczony został do obstawy posterunku strzałowego nr P1 w północnej części terenu górniczego, przez osobę dozoru wyższego przedsiębiorcy - prowadzącą zmianę. Pracownik otrzymał polecenie ustawienia ładowarki, na drodze gminnej na posterunku nr P1 zlokalizowanym przy budynkach Zakładu Gospodarki Komunalnej, uniemożliwiającym dojście do strefy rozrzutu odłamków skalnych. Około godziny 11⁵⁵ osoba wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego telefonicznie skontrolowała pracowników skierowanych do obstawy pięciu posterunków i po uzyskaniu informacji, że wszyscy wyznaczeni pracownicy są na posterunkach i nie ma nikogo w strefie rozrzutu zezwoliła na wykonanie odstrzałów. Około godziny 12²⁰ po

wykonaniu wszystkich czterech zaplanowanych odstrzałów, pracownik FHU „AMPLIZ” z obstawy posterunku strzałowego nr P1, zgłosił wypadek w wyniku uderzenia w lewą nogę odłamkami skalnymi po wykonywanych robotach strzałowych. W chwili zdarzenia znajdował się wewnątrz strefy rozrzutu odłamków skalnych w kabinie maszyny, która była ustawiona w poprzek drogi, przodem do wyrobiska. Odłamki skalne powstałe w wyniku robót strzałowych przebiły przednią szybę ładowarki i wpadły do kabiny uderzając operatora ładowarki w lewą nogę (największy odłamek wielkości 5x5x2 cm). Poszkodowany około godziny 12²⁰ samodzielnie powiadomił telefonicznie osobę dozoru wyższego o zaistniałym wypadku. Na miejsce zdarzenia wezwano pogotowie ratunkowe które przetransportowało poszkodowanego do szpitala w Olkuszu. Pacjent nie wymagał hospitalizacji i został wypisany do domu.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że poszkodowany w chwili zdarzenia znajdował się w strefie rozrzutu odłamków skalnych, w odległości około 122 m i 132 m od miejsca odstrzałów na poziomie I zakładu górniczego oraz 167 m i 234 m od miejsca odstrzałów na poziomie II. Ponadto ustalono, że pomiędzy wyrobiskiem zakładu górniczego, a miejscem wypadku zlokalizowane było zwałowisko rumoszu skalnego o wysokości 16 - 18 m. W trakcie kontroli dokumentacji strzałowej ustalono, że podczas wykonywania robót strzałowych w dniu 28.08.2025 r. parametry odstrzałów nie przekraczały wartości dopuszczalnych określonych w dokumentacji strzałowej. W miejscu wykonywania robót strzałowych nie stwierdzono zaburzeń geologicznych.

Przyczyną wypadku było przebywanie poszkodowanego operatora ładowarki wewnątrz strefy rozrzutu odłamków skalnych w trakcie wykonywania robót strzałowych. Pracownik wbrew poleceniom osoby dozoru ruchu oraz niezgodnie z zapisami dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego, z którymi się zapoznał za podpisem, nie udał się na oznakowany numerem P-1 posterunek zabezpieczający dojście do strefy rozrzutu, lecz zatrzymał się ok. 190 m bliżej.

Miejsce to znajdowało się ok. 122 m od odstrzału nr 1, ok. 234 m od odstrzału nr 2, ok. 132 m od odstrzału nr 3 i ok. 167 m od odstrzału nr 4. Pomiędzy miejscem wypadku a wyrobiskiem górniczym znajdowało się, poza zakładem górniczym, zwałowisko rumoszu skalnego o wysokości dochodzącej do 18 m

W wyniku przeprowadzonych oględzin Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie:

1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania robót strzałowych do czasu ponownego przeszkolenia wszystkich pracowników w ruchu zakładu górniczego w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania robót strzałowych w Kopalni Dolomitu „Ujków Stary”.
2. Wstrzymał ruch ładowarki do czasu usunięcia stwierdzonych w wyniku ww. kontroli uszkodzeń oraz uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie ładowarki do ruchu, wydanego na podstawie protokołu odbioru technicznego przeprowadzonego z wynikiem pozytywnym przez wyznaczoną komisję.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.