

Katowice, dnia 5 listopada 2025 r.

INFORMACJA Nr 34/2025/EW

w sprawie wypadku - poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 31 lipca 2025 r. około godziny 11⁴⁵ w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach, któremu uległ pracownik firmy ELCAM Sp. z o.o.

Wypadek zaistniał na powierzchni zakładu górniczego na zrębie, w budynku wieży szybowej szybu I, w miejscu zabudowy żeliwnej skrzynkowej rozdzielnicy oświetleniowej 1RO 380/220 V. Pracownicy firmy ELCAM Sp. z o.o. jako podwykonawcy umowy, wykonywali prace związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy JSW S.A., a OPA-ROW sp. z o.o. w oparciu o dokumentację: „Technologia i organizacja robót związanych z modernizacją układu rozładunku skipu na poziomie +24,5 m, elementów układów zasilania oraz oświetlenia na zrębie szybu i wieży szybowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale północnym szybu I w JSW S.A. KWK Budryk”, zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Budryk”.

W dniu 31 lipca 2025 r. pracownicy firmy ELCAM Sp. z o.o. wykonywali prace związane z modernizacją rozdzielnicy 3RS 500 V zainstalowanej w pomieszczeniu zamkniętym na zrębie szybu I. W trakcie wykonywania powyższych prac, pracownik firmy ELCAM Sp. z o.o. (osoba dozoru ruchu), udał się w rejon rozdzielnicy oświetleniowej 1RO 380/220 V zabudowanej na zrębie szybu I. Z nieustalonych przyczyn pracownik rozpoczął prace niezwiązane z rozdzielnicą 3RS 500 V, tj. przystąpił do czynności demontażowych przy rozdzielnicy oświetleniowej 1RO 380/220 V, polegających na likwidacji wyprowadzonego nieczynnego przewodu zasilania elektrycznego klap p.poż. Podczas demontażu (wyprowadzania przez dławik) przewodu 4×1,5 mm² ze skrzynki, zaistniało zwarcie wewnątrz otwartej rozdzielnicy skutkujące powstaniem i wydostaniem się łuku elektrycznego, w wyniku którego pracownik doznał oparzenia termicznego skóry twarzy oraz rąk.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było poparzenie osoby dozoru ruchu łukiem elektrycznym, powstałym w skutek zwarcia na zaciskach podstaw bezpiecznikowych w skrzynce żeliwnej rozdzielnicy 1RO 380/220V.

Przyczyna ta była następstwem wykonywania przez osobę dozoru firmy ELCAM demontażu nieczynnego kabla w sposób stwarzający zagrożenie m. in. przez to, że:

- wykonywał prace przy urządzeniach elektrycznych będących pod napięciem,
- nie stosował jakichkolwiek zasad i środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo wykonywania pracy.

W związku z wypadkiem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach wstrzymał ruch zakładu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach w zakresie eksploatacji rozdzielnic oświetleniowej 1RO 380/220 V zainstalowanej na zrębie szybu I, określając warunki jej wznowienia, polegające na usunięciu skutków zwarcia oraz przeprowadzenia odbioru przed ponownym oddaniem do eksploatacji.

Informację opracowano na podstawie danych z Informację opracowano na podstawie danych z Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej WUG.