

Katowice, dnia 10 grudnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 6s/2025/EW

w sprawie wypadku zbiorowego - 1 śmiertelny i 1 powodujący czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 15 lipca 2025 r. około godziny 3²⁰ w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia Stacjonarna „Centrum” w Bytomiu, któremu uległo dwóch pracowników Zakładu Robót Górniczych GÓRREM Sp. z o.o. Sp. k.

Szyb Budryk jest szybem wdechowym, dwuprzediałowym, zjazdowo - materiałowym o głębokości 986 m z basztową wieżą wyciągową. W przedziale wschodnim znajduje się górniczy wyciąg szybowy z maszyną wyciągową typu 4L-3400/2400kW zabudowaną w wieży basztowej na poziomie +49,7 m, 4 linami nośnymi o średnicy 36 mm i dwoma linami wyrównawczymi płaskimi stalowo-gumowymi SAG 11,5 - 153x29/6x16. Ruch wyciągu odbywa się od poziomu nadszybia do poziomu 774 m. Wyciąg przedziału wschodniego wyposażony jest w dwie skipoklatki z dwoma piętrami z prowadzeniem sztywnym, dwustronnym czołowym.

Od dnia 4 lipca 2025 r. w rejonie szybu Budryk pracownicy Zakładu Robót Górniczych GÓRREM Sp. z o.o. Sp. k. wykonywali roboty szybowe polegające na wymianie 4 lin w górniczym wyciągu szybowym. Roboty prowadzone były na podstawie Technologii i organizacji robót przy wymianie lin nośnych i zawieszenia skipoklatki zachodniej w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk przedział wschodni”. Do wymiany lin wykorzystywana była m.in. wciągarka wolnobieżna bębnowa typu EWP 35.

W dniu 14 lipca 2025 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 24⁰⁰, dziewięcioosobowa brygada szybowa pod nadzorem osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górnicze wyciągi szybowe wykonywała prace związane z wymianą liny nośnej nr 3, z wykorzystaniem wciągarki EWP-35. Pracownicy na poz. +10 m szybowej wieży wyciągowej połączyli wymienianą linę Ø 36 mm za pomocą trzech zacisków spawanych z liną Ø 36 mm wciągarki.

Po pozytywnej próbie wykonanego połączenia lin pracownicy przystąpili do nawijania liny na bęben wciągarki przy prowadzeniu ruchu wyciągu szybowego - skipoklatka zachodnia do góry. Po nawinięciu na bęben wciągarki pięciu zwojów odkładanej liny zatrzymano maszynę wyciągową i wciągarkę. Pięcioosobowy zespół pracowników pod nadzorem osoby wyższego dozoru ruchu przystąpił do montażu na odkładanej linie układaka liny, który zabudowany był w odrzwiach budynku nadszybia. Maszynista obsługujący wciągarkę EWP-35 poluzował linę i pracownicy ręcznie wprowadzili linę do tulei kierunkowej układaka. Po zakończeniu tych prac pomiędzy wciągarką a układakiem znajdował się jeden pracownik, a drugi pracownik stał na ramie wciągarki od strony szybu. W tym czasie maszynista wciągarki uruchomił wciągarkę i jeszcze raz poluzował linę. Po zatrzymaniu wciągarki, prawdopodobnie na skutek utraty sprzężenia ciernego odkładanej liny nośnej na kole pędnym maszyny wyciągowej, nastąpiło niekontrolowane

gwałtowne przemieszczenie odkładanej liny nośnej w kierunku szybu i lina naprężyła się. Pracownik, który znajdował się pomiędzy wciągarką a układakiem został uderzony liną w głowę doznając obrażeń śmiertelnych, a pracownik, który stał na ramie wciągarki, został uderzony w rękę i doznał jej urazu.

Na miejsce wypadku przybyli ratownicy medyczni, którzy przystąpili do ratowania poszkodowanego uderzonego w głowę.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników odkładaną liną nośną Ø 36 mm spowodowane jej gwałtownym i niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przyczyna ta była następstwem:

- utraty sprzężenia ciernego odkładanej liny nośnej Ø 36 mm na kole pędym maszyny wyciągowej, spowodowanego dwukrotnym zluzowaniem - odciążeniem tej liny od strony wciągarki EWP-35,
- niewłaściwej organizacji prac i nadzoru nad robotami wykonywanymi przez pracowników Zakładu Robót Górniczych GÓRREM Sp. z o.o. Sp. k.

W związku z wypadkiem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

1. Wstrzymać ruch zakładu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia Stacjonarna „Centrum” w Bytomiu w zakresie robót związanych z wymianą lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział wschodni w związku z zaistniałym wypadkiem.
2. Określić warunki bezpieczeństwa wyciągu szybowego, urządzeń współpracujących i szybu w trakcie przerwy w pracy wyciągu szybowego spowodowanej wstrzymaniem robót związanych z wymianą lin nośnych i zawieszenia skipoklatki.

Ponadto Prezes WUG określił warunki wznowienia robót związanych z wymianą lin nośnych w przedziale wschodnim górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk”.

Informację opracowano na podstawie danych z Departamentu Energomechanicznego WUG.