

Katowice, dnia 8 stycznia 2025 r.

INFORMACJA Nr 5s/2024/EW

o wypadku śmiertelnym, do którego doszło w dniu 5 czerwca 2024 r. około o godziny 15³⁵ w odkrywkowym zakładzie górniczym „Trzuskawica” w Sitkówce, należącym do przedsiębiorcy „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce, któremu uległ kierowca samochodu ciężarowego - cysterny paliwa - będący pracownikiem firmy zewnętrznej.

Odkrywkowy zakład górniczy „Trzuskawica” prowadzi eksploatację wapieni dewońskich przy użyciu materiałów wybuchowych, systemem ścianowym na czterech poziomach wydobywczych. W dniu 5 czerwca 2024 r., na zmianie II rozpoczynającej się o godzinie 14⁰⁰, sztygar zmianowy skierował operatora koparki Volvo EC480EI na poziom IV w celu załadunku urobku na wozidła spod ściany północno-zachodniej. Podczas wykonywanych prac operator koparki otrzymał informację przez radiotelefon kopalniany od jednego z kierowców wozidła i sztygara zmianowego o podjeżdżającym w rejon koparki samochodzie cysterna z paliwem na poziom IV, gdzie planowano jej zatankowanie.

W czasie gdy koparka była w ruchu kierowca samochodu ciężarowego - cysterny paliwa, podjechał cysterną na około dwóch metrów od koparki, zamiast zatrzymać samochód w odległości co najmniej 12 m stosownie do wymogów Instrukcji Ogólnej BHP. Kierowca koparki, nie mając wiedzy co się dzieje w obszarze roboczym koparki, rozpoczął manewr obrotu maszynownią koparki. Obracająca się maszynownia uderzyła kierowcę cysterny. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany kierowca został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach.

W dniu 6 czerwca 2024 r. dyrektor OUG w Kielcach został poinformowany przez kierownika ruchu zakładu górniczego „Trzuskawica”, że poszkodowany zmarł.

Przyczyna wypadku była następstwem:

1. Nieprzestrzegania przez poszkodowanego obowiązujących uregulowań zawartych w Ogólnej Instrukcji BHP oraz poprzez niezachowanie wymaganej minimalnej odległości od poruszającej się maszyny załadowniczej i wjechanie w strefę roboczą koparki bez nawiązania kontaktu z operatorem koparki.
2. Niezastosowania się przez operatora koparki do zasad bezpieczeństwa określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej - „Podręczniku operatora (...)”, polegających na obowiązku posiadania kontroli nad obszarem roboczym maszyny, zapewnieniu dobrej widoczności w lusterkach maszyny i niedopuszczeniu do przebywania osób trzecich w strefie roboczej koparki.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach decyzją z dnia 5 czerwca 2024r. wstrzymał ruch odkrywkowego zakładu górniczego „Trzuskawica” w Sitkówce w

części dotyczącej eksploatacji samochodu cysterny określając następujące warunki wznowienia ruchu:

1. doprowadzenie stanu technicznego samochodu cysterny do zgodnego z dokumentacją techniczną tego samochodu po uprzednim ustaleniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego sposobu jego zabezpieczenia, a następnie jego wytransportowania z terenu zakładu górniczego,
2. zapoznanie operatorów koparek, ładowarek i kierowców samochodów ciężarowych z instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku operator koparek, ładowarek, kierowców samochodów ciężarowych oraz bezpiecznego tankowania paliwa.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.