

<i>Marka pojazdu</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr podwozia</i>	<i>Rodzaj pojazdu</i>	<i>Liczba miejsc</i>	<i>Masa włas/calko kg</i>	<i>Rok produkcji</i>
VOLVO	FH 12 460	YV2A4CEA 74B355209	Ciągnik samochodowy	2	7495/17990	2003
<i>Rodzaj silnika</i>	<i>Typ-model</i>	<i>Nr. fabr.</i>	<i>Liczba cylindrów</i>	<i>Pojemność cnt</i>	<i>Moc kW/ obroty</i>	<i>Stan licznika km</i>
ZS	12100	-	R-6	12124	338/2 000	b.d.

Opis stanu technicznego

Ciągnik siodłowy, używany, w kolorze białym, kabina wydłużona z leżanką, układ osi 4x2, rozstaw osi: 3700mm. Oględzin pojazdu dokonano w dn. 17.03.2021r. wg uzyskanych informacji pojazd nie był eksploatowany od 1,5 roku. Pojazd zdekompletowany, z brakami. Pojazd wyrejestrowany.

Silnik (stwierdzono):

Brak możliwości uruchomienia silnika z względu na brak akumulatorów w dniu oględzin. Instalacja elektryczna w kabinie uszkodzona. Brak zbiorników paliwa. Blok silnika zanieczyszczony i zaolejony w części dolnej.

Podwozie (stwierdzono):

Brak możliwości sprawdzenia pracy zespołów podwozia z względu na unieruchomiony silnik. Obręcz kół z ogniskami korozji. Tylne oś zawieszona na poduszkach. Resory osi przedniej odkształcone, z ogniskami korozji.

Nadwozie(stwierdzono):


W nadwoziu pojazdu stwierdza się:

- Kabina - brak w wyposażeniu, leżanka zabrudzona i uszkodzona, brak fotela pasażera
- Deska rozdzielcza - instalacja elektryczna rozłączona
- Tapicerka kabiny - zabrudzona, z plamami
- Lusterko zewnętrzne prawe - brak
- Lusterko zewnętrzne lewe - rozbite
- Zderzak przedni - ogniska korozji
- Atrapa - odpryski lakieru
- Drzwi lewe - ogniska korozji
- Siodło - wypracowane
- Rama - na łączeniach konstrukcyjnych ramy występują ogniska korozji ■ Lakier kabiny matowy

Osprzęt i wyposażenie:

Opony przednie o wymiarach 315/70R22.5 zużyte w 70%.

Opony tylne o wymiarach 315/80R22.5 zużyte w 70%

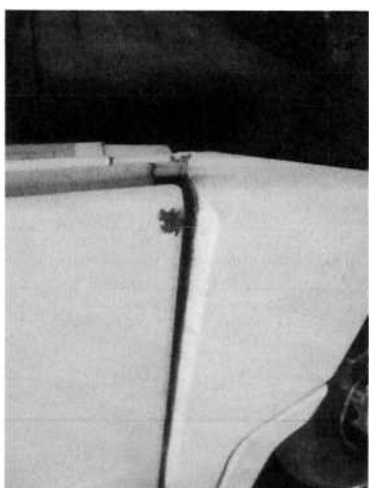

Zdjęcia są własnością Volvo Trucks Polska. H

