
EKSPERTYZA TECHNICZNA

NA POTRZEBY PROJEKTU PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ I INFRASTRUKTURY BUDYNKU ODDZIAŁU CELNEGO W EŁKU Z UWZGLĘDNIENIEM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

PRZEMIOT OPRACOWANIA:

BUDYNEK ODDZIAŁU CELNEGO W EŁKU

ADRES:

ODDZIAŁ CELNY

EŁK, UL. KRZEMOWA 1

19 – 300 EŁK

OPRACOWANIE:

JNS Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
<i>Projektant główny:</i> inż. Kazimierz Fischer	B-114/75	Konstrukcyjno – Budowlana	
<i>Opracowanie:</i> mgr inż. Patrycja Lechwar		Konstrukcyjno – Budowlana	
<i>Sprawdzający:</i> mgr inż. Stefan Sz waj	25/00/R	Konstrukcyjno – Budowlana	

Rzeszów, 06.2024 r.


1. Spis treści

2.	Dane ogólne	3
1.1	Przedmiot opracowania	3
1.2	Podstawa opracowania	5
1.3	Cel i zakres opracowania	5
1.4	Wykorzystane materiały i dokumenty	5
1.5	Metodyka przeprowadzenia badań elementów konstrukcyjnych budynku	6
3.	Opis i ocena stanu technicznego budynku	7
3.1	Opis ogólny budynku na podstawie dostępnej dokumentacji oraz wizji lokalnej.....	7
3.2	Schematy poglądowe budynku	8
3.3	Opis elementów konstrukcyjnych budynku z określeniem stanu technicznego.....	12
3.3.1	Ściany i słupy kondygnacji podziemnej	12
3.3.2	Ściany i słupy kondygnacji nadziemnych.....	12
3.3.3	Stropy pośrednie międzykondygnacyjne	13
3.3.4	Stropodach	13
3.3.5	Elewacje	13
3.3.6	Okna i drzwi.....	14
3.3.7	Tynki oraz powłoki malarskie.....	14
3.3.8	Instalacje	14
3.3.9	Garaż	15
4.	Wnioski i zalecenia	16
5.	Inwentaryzacja zdjęciowa – budynek Oddziału Celnego	17
6.	Inwentaryzacja zdjęciowa – budynek garażowy.....	82
7.	Załączniki.....	100


2. Dane ogólne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotycząca budynku Oddziału Celnego oraz przynależnego do niego segmentu garażu należącego do ciągu budynków garażowych. Budynek Oddziału Celnego oraz przynależny do niego segment garażu znajdują się w Ełku przy ul. Krzemowej 1, 19 – 300 Ełk, na działce nr 2111/3, obręb EŁK 2, identyfikator działki: 280501_1.0002.2111/3.

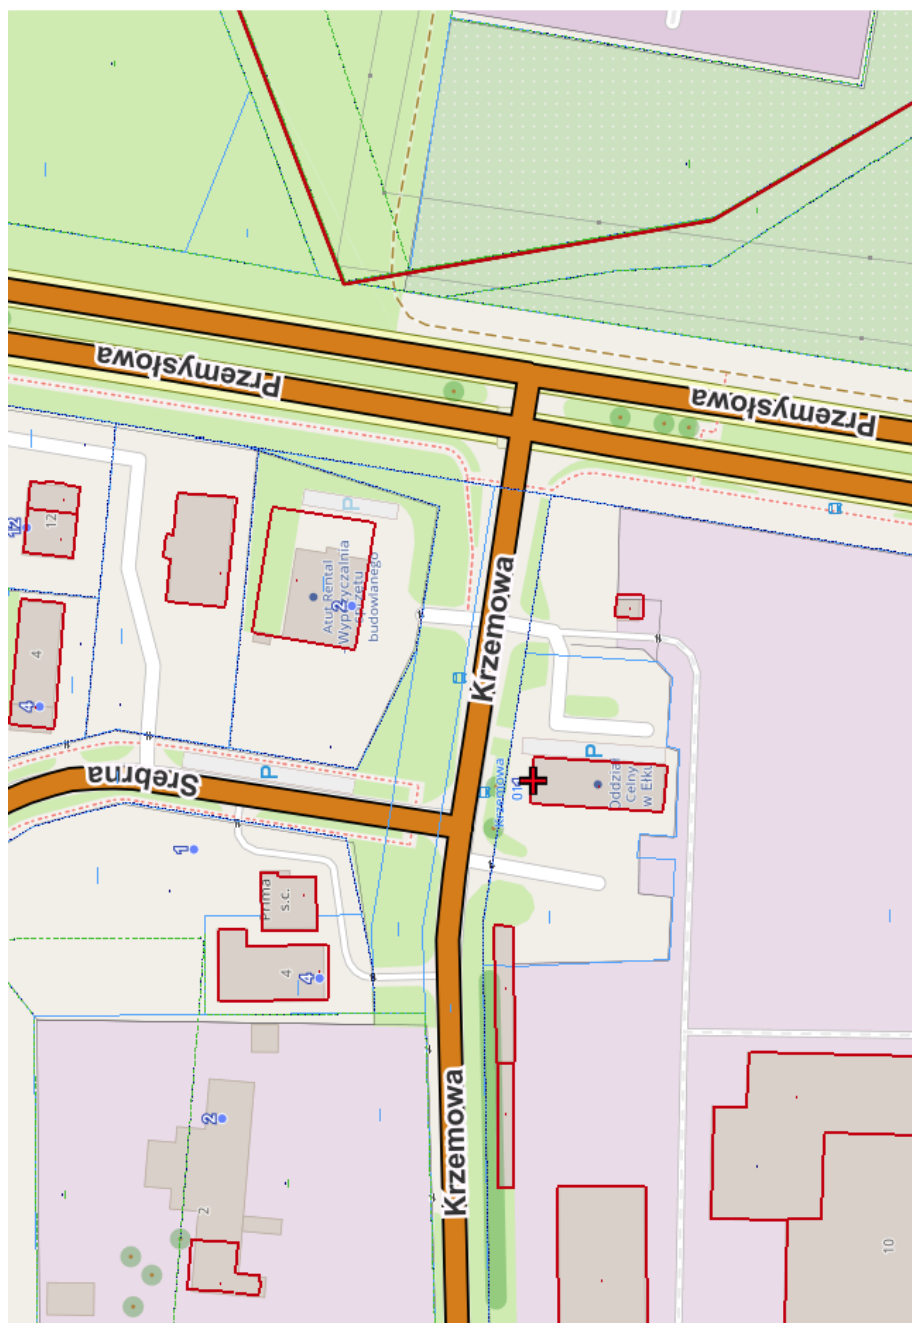

Rys. 1. Mapa poglądowa – lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Krzemowej 1 w Ełku

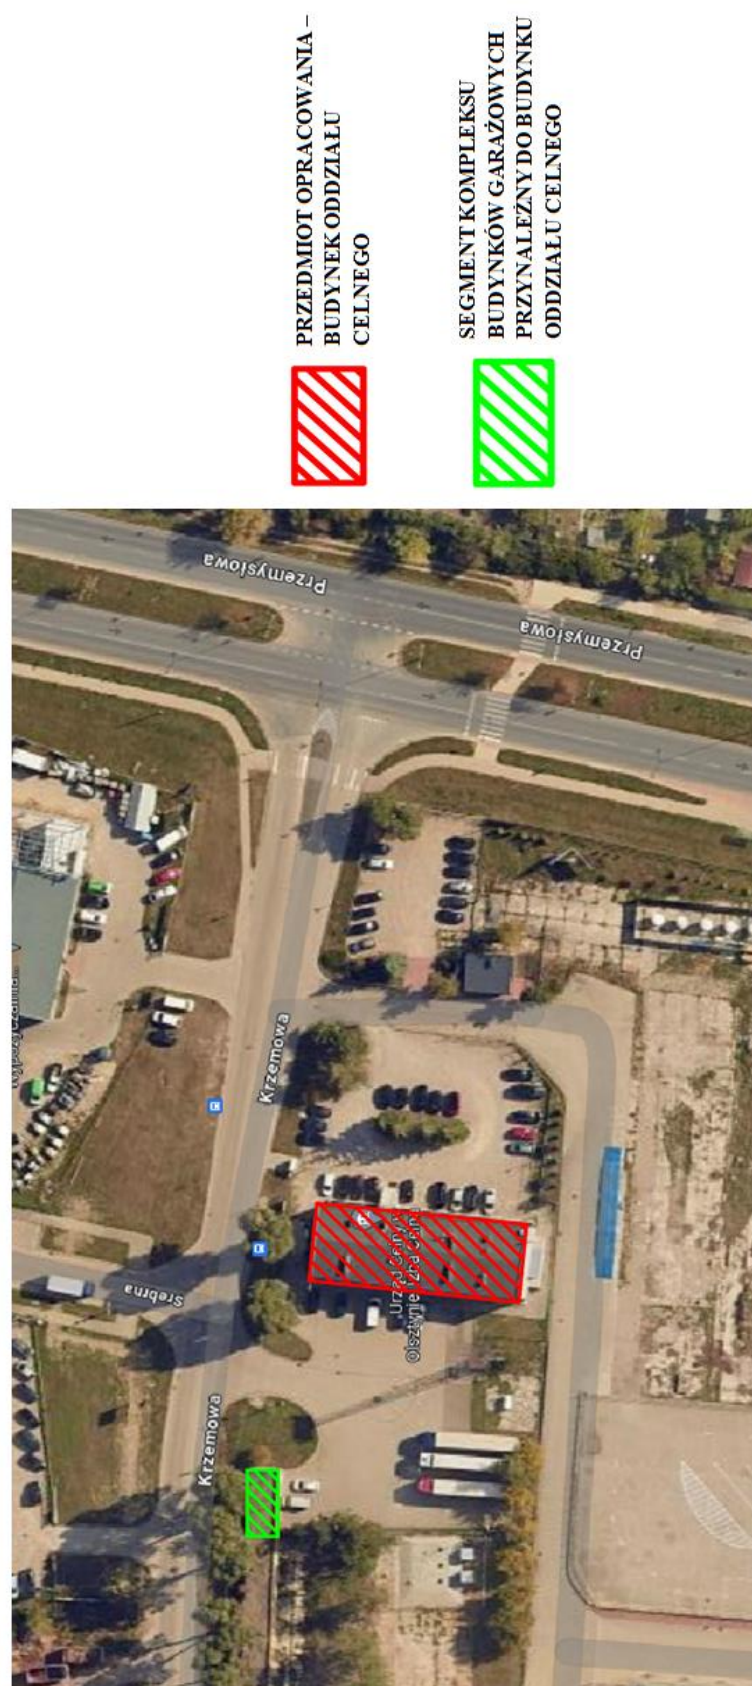

Rys. 2. Lokalizacja przedmiotowego budynku przy ul. Krzemowej 1 w Elku

1.2 Podstawa opracowania

Podstawą niniejszego opracowania jest zamówienie oraz ustalenia ze Zleceniodawcą.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest określenie obecnego stanu technicznego budynku Oddziału Celnego oraz przynależnego do niego segmentu należącego do ciągu budynków garażowych. Budynek Oddziału Celnego oraz przynależny do niego segment garażu znajdują się w Ełku przy ulicy Krzemowej 1.

Niniejszą ekspertyzę sporządzono na potrzeby opracowania projektu przebudowy pomieszczeń i infrastruktury budynku z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynku.

W zakres opracowania wchodzi określenie stanu technicznego: ścian nośnych, ścian działowych, słupów, stropodachu, stropów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków oraz sformułowanie wniosków i wydanie zaleceń dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynku Oddziału Celnego oraz przynależnego do niego segmentu budynku garażowego.

1.4 Wykorzystane materiały i dokumenty

Materiały wykorzystane w opracowaniu:

- Wizja lokalna, podczas której przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynków;
- Szczegółowe oględziny oraz wykonana dokumentacja fotograficzna;
- Rozmowy ze zleceniodawcą oraz użytkownikami budynku;
- Szczątkowa dokumentacja udostępniona przez Zleceniodawcę – orientacyjne rzuty każdej kondygnacji (ogólne wymiary i układy pomieszczeń);
- Audyt energetyczny dla budynku opracowany przez ASIG Igor Kwiatkowski ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51 – 686 Wrocław – dokumentacja udostępniona przez Zleceniodawcę;
- Literatura branżowa oraz normy projektowe powołane w §204, ust. 4 „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)”.

1.5 Metodyka przeprowadzenia badań elementów konstrukcyjnych budynku

- Rozpoznanie i określenie symptomów, objawów ewentualnych uszkodzeń występujących w budynku;
- Zapoznanie się ze stanem technicznym budynku;
- Wywiad z użytkownikami obiektu;
- Zapoznanie się z dokumentacją archiwalną i innymi dokumentami dotyczącymi obiektu;
- Pomiary inwentaryzacyjne w celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją archiwalną;
- Inwentaryzacja zdjęciowa budynku i ewentualnych uszkodzeń.

3. Opis i ocena stanu technicznego budynku

3.1 Opis ogólny budynku na podstawie dostępnej dokumentacji oraz wizji lokalnej

Budynek Oddziału Celnego w Elku przy ulicy Krzemowej 1, użytkowany jako budynek administracyjny, został wybudowany w latach 60. XX wieku. Składa się z trzech kondygnacji, w tym jednej podziemnej – budynek podpiwniczony na całej powierzchni; ściany zewnętrzne murowane z cegły, nieocieplone; stropodach wentylowany, konstrukcji żelbetowej, pokryty papą; stropy międzykondygnacyjne z płyt kanałowych.


Ciąg budynków garażowych, w tym również jego część przynależna do budynku Oddziału Celnego znajdująca się na tej samej działce, została wykonana w całości z prefabrykowanych płyt żelbetowych.

Budynek Oddziału Celnego wzniesiony w latach 60. ubiegłego wieku w technologii tradycyjnej o konstrukcji szkieletowej, murowany. Budynek jest zaliczany do grupy niskich, zgodnie § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z § 209 ust. 2 ww. Rozporządzenia do kategorii ZL III, określającą stopień zagrożenia ludzi.


Dane techniczne budynku:

- Liczba kondygnacji naziemnych: 2;
- Liczba kondygnacji podziemnych: 1;
- Powierzchnia zabudowy: 459,87 m²;
- Powierzchni użytkowa netto: 1128,00 m²;
- Kubatura: 3384,00 m³;
- Wymiary zewnętrzne rzutu części budynku garażowego przynależnej do budynku Oddziału Celnego: 10,91 x 4,95 m.


3.2 Schematy poglądowe budynku

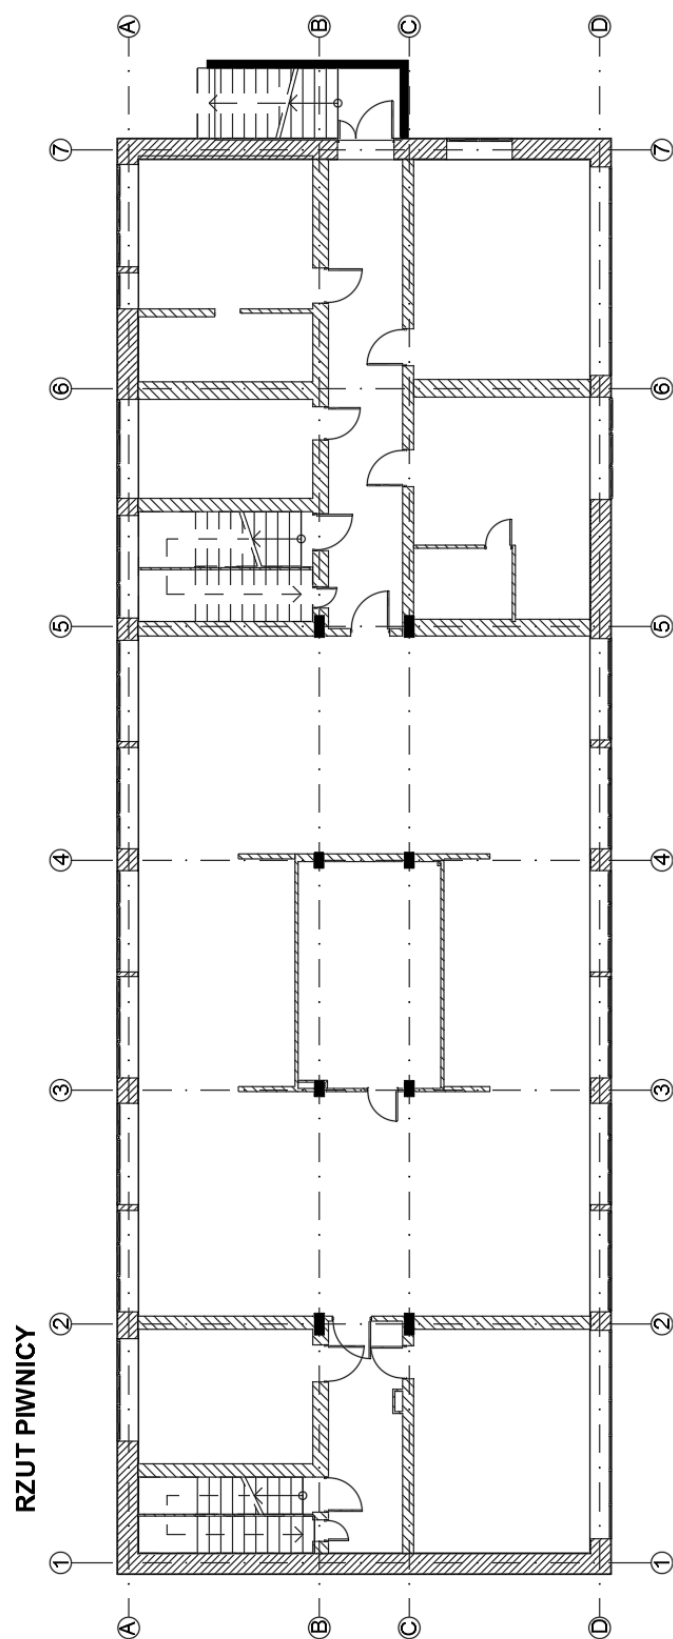


Rys.3 Schematyczny rzut piwnicy

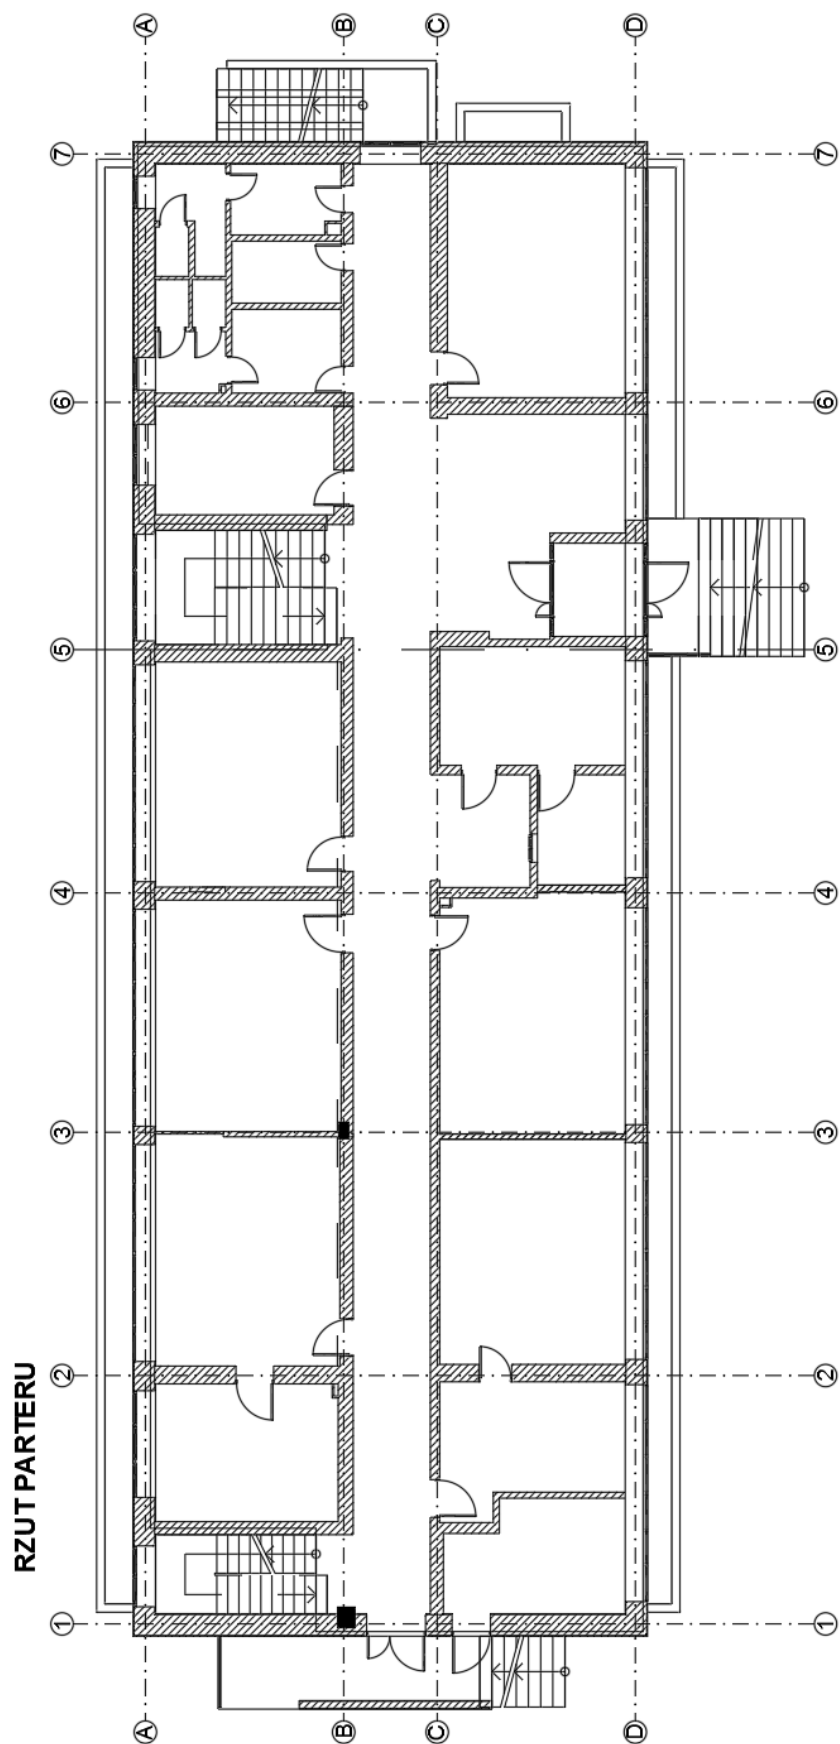

Rys.4 Schematyczny rzut parteru

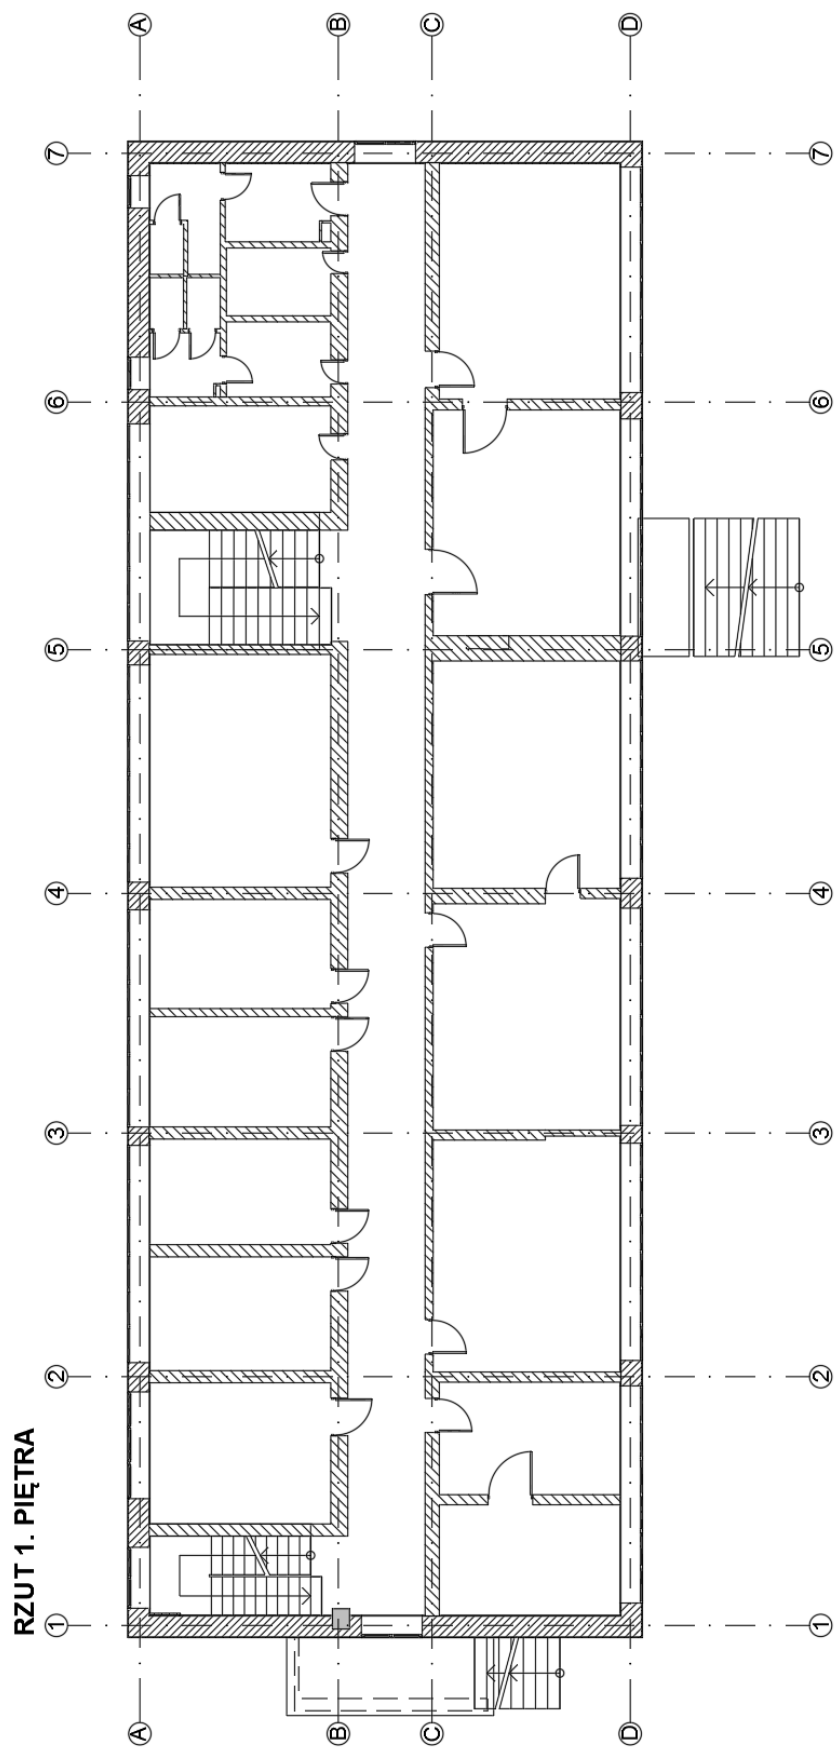

Rys.5 Schematyczny rzut 1. piętra

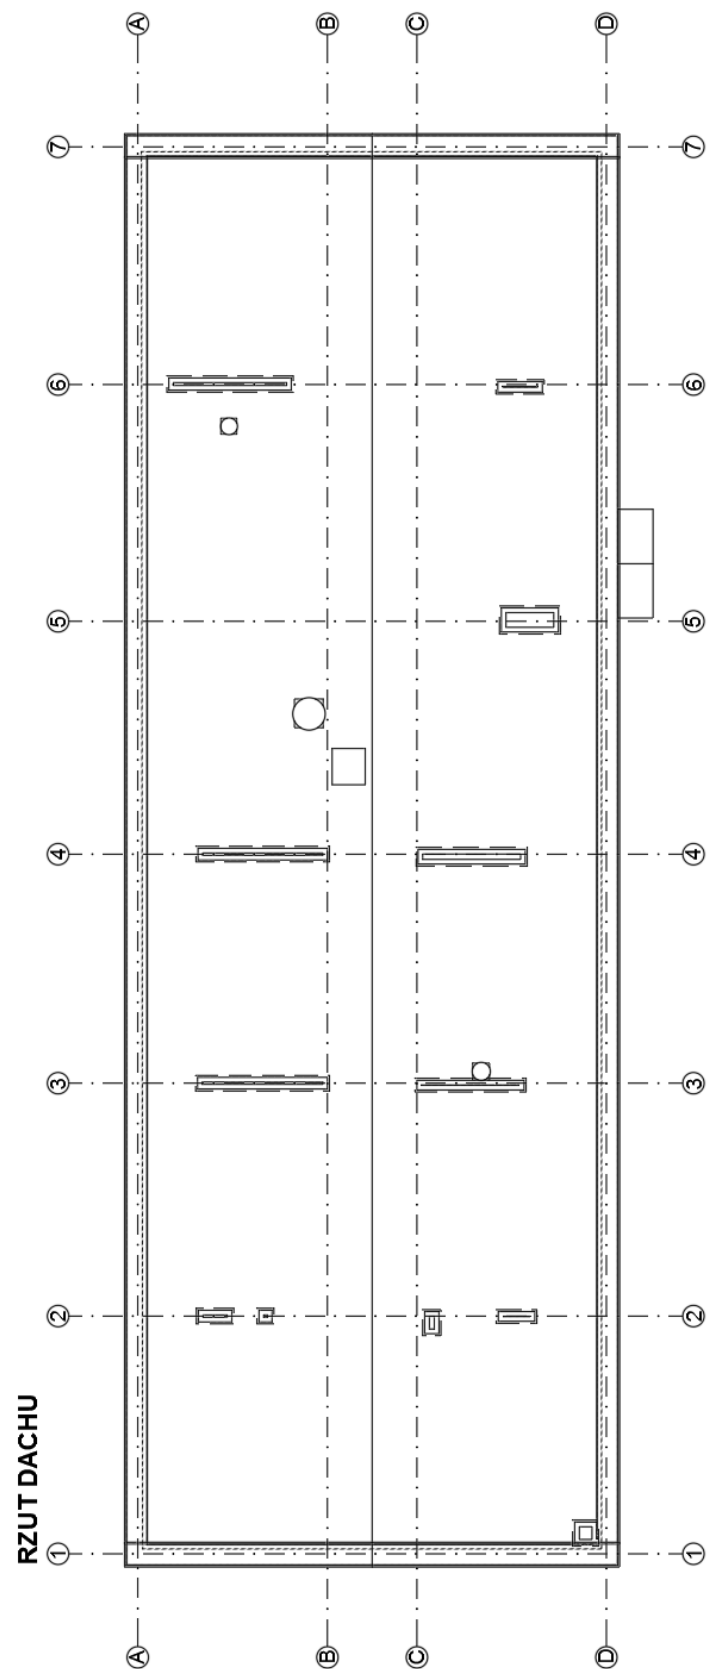

Rys.6 Schematyczny rzut dachu

3.3 Opis elementów konstrukcyjnych budynku z określeniem stanu technicznego

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych określono na podstawie następującej klasyfikacji:

- Stan techniczny dobry: 0 – 15% zużycia;
- Stan techniczny zadowalający: 16 – 30% zużycia;
- Stan techniczny średni: 31 – 50% zużycia;
- Stan techniczny zły: powyżej 50% zużycia.

3.3.1 Ściany i słupy kondygnacji podziemnej

Ściany nośne kondygnacji podziemnej murowane o różnych grubościach w zakresie 34,0 – 45,0 cm, ścianki działowe o różnych grubościach w zakresie 8,0 – 20,0 cm, murowane; słupy żelbetowe o wymiarach ok. 30,0 x 78,0 cm.

Podczas dokładnych oględzin:

- nie stwierdzono żadnych zarysowań czy pęknięć ścian nośnych,
- strefy podstropowe i oraz miejsca oparcia nadproży bez uszkodzeń;
- stwierdzono występowanie zawilgocień ścian nośnych;
- nie stwierdzono ubytków betonu w elementach żelbetowych.

Stan techniczny ścian i słupów kondygnacji podziemnej ocenia się jako dobry.

3.3.2 Ściany i słupy kondygnacji nadziemnych

Ściany nośne kondygnacji parteru i I – go piętra o różnych grubościach w zakresie 34,0 – 44,0 cm, murowane z cegły, nieocieplone, ścianki działowe o różnych grubościach w zakresie 6,0 – 17,0 cm murowane; słupy żelbetowe o wymiarach ok. 30,0 x 78,0 cm.

Podczas wizji lokalnej:

- nie stwierdzono uszkodzeń ani spękań ścian działowych,
- nie występują zawilgocenia;
- nie stwierdzono ubytków betonu w elementach żelbetowych.

Stan techniczny ścian i słupów kondygnacji nadziemnych określa się jako dobry.

3.3.3 Stropy pośrednie międzykondygnacyjne

Stropy międzykondygnacyjne wykonane z prefabrykowanych płyt kanałowych, opierające się na ścianach murowanych, słupach i belkach żelbetowych; grubość stropu nad piwnicą wraz z warstwami wykończeniowymi wynosi ok. 39,0 cm; grubość stropu pomiędzy parterem a 1. piętrem wraz z warstwami wykończeniowymi wynosi około 41,5 cm.

Podczas dokładnych oględzin:

- nie stwierdzono aktywnych przecieków;
- nie stwierdzono ugięć stropu widocznych gołym okiem;
- stwierdzono nie odbiegające od normy zarysowania stropu nad parterem, występujące pomiędzy płytami kanałowymi,

Stan techniczny stropów pośrednich międzykondygnacyjnych określa się jako dobry.

3.3.4 Stropodach

Stropodach wykonany z prefabrykowanych płyt kanałowych, pokrycie dachowe z papy, spadek w dwóch kierunkach wynosi ok. 8°.

Podczas dokładnych oględzin:

- nie stwierdzono ugięć stropodachu widocznych gołym okiem;
- nie stwierdzono występowania przecieków;
- stwierdzono nie odbiegające od normy zarysowania stropu nad parterem, występujące pomiędzy płytami kanałowymi,
- nie stwierdzono uszkodzenia pokrycia dachowego z papy;
- nie występują zastoje wody na stropodachu.

Stan techniczny stropodachu określa się jako dobry.

3.3.5 Elewacje

Podczas dokładnych oględzin elewacji:

- Stwierdzono liczne zabrudzenia;
- Stwierdzono duże zużycie tynków;
- Nie stwierdzono dużych spękań elewacji;

Stan techniczny elewacji określa się jako średni.

3.3.6 Okna i drzwi

Podczas wizji lokalnej i wywiadu z użytkownikami:

- Stwierdzono zużycie i nieszczelność stolarki okiennej i drzwiowej, aktualnie żadne okna i drzwi nie spełniają wymogów obowiązujących od 2021 roku.

Stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej określa się jako zły, niewystarczający, zaleca się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

3.3.7 Tynki oraz powłoki malarskie

Podczas dokładnych oględzin:

- Stwierdzono zacieki, zabrudzenia, pęknięcia i ubytki w tynkach zewnętrznych;
- Nie stwierdzono zawilgoceń ani zagrzybienia.

Stan techniczny tynków określa się jako średni.

3.3.8 Instalacje

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- Wodno – kanalizacyjną;
- Elektryczną;
- Centralnego ogrzewania;
- Techniczną;
- Słaboprądową.

Stan techniczny instalacji wewnętrznych określa się jako średni.

3.3.9 Garaż

Do budynku Oddziału Celnego przynależy segment należący do ciągu budynków garażowych, znajdujący się na tej samej działce.

Podczas wizji lokalnej:

- Stwierdzono liczne uszkodzenia i ubytki w tynkach zewnętrznych;
- Stwierdzono liczne spękania oraz uszkodzenia zarówno na ścianach zewnętrznych, jak i na stropie;
- Stwierdzono zawilgocenia;
- Stwierdzono brak odwodnienia.

Ponadto budynek garażowy nie spełnia wymagań użytkowych Inwestora ze względu na wymiary zewnętrzne – zbyt mała szerokość budynku, aby zmieścił się samochód.

Stan techniczny budynku zły. Aby zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić dalsze użytkowanie wymagany jest generalny remont lub przebudowa, aby dostosować budynek do obecnych potrzeb Inwestora i wymagań użytkowych.

4. Wnioski i zalecenia

Budynek administracyjny Oddziału Celnego został wzniesiony w 1960 roku. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych określa się jako dobry. Budynek nie spełnia obowiązujących obecnie przepisów dotyczących efektywności energetycznej obiektu, zatem zalecane jest przeprowadzenie remontu.

W celu poprawy efektywności energetycznej budynku zaleca się:

- Wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku;
- Przebudowę i modernizację instalacji c.w.u.;
- Wymianę instalacji elektrycznej wraz z budową przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
- Przebudowę i modernizację instalacji sanitarnej i wodno – kanalizacyjnej w budynku;
- Wykonanie ocieplenia budynku wraz z wykonaniem tynków zewnętrznych;
- Docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego;
- Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- Wykorzystanie technologii odzysku ciepła (modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją wraz z systemem klimatyzacji);
- Wymianę oświetlenia na energooszczędne;
- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz BMS;
- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze zmianą źródła ogrzewania;

Stan techniczny ciągu budynków garażowych jest zły – występują liczne uszkodzenia, spękania elementów konstrukcyjnych garażu. Wymagany jest generalny remont w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania lub całkowita jego przebudowa, aby dostosować obiekt do obecnych potrzeb Inwestora.

W związku z wysokimi kosztami przebudowy oraz utrudnieniami z uwagi na konstrukcję obiektu z prefabrykowanych płyt żelbetowych, jako najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zaleca się rozbiórkę segmentu garażu przynależnego do budynku Oddziału Celnego (pozostawiając ścianę pomiędzy rozbieranym a kolejnym segmentem garaży, odpowiednio zabezpieczając ją podczas demontażu pozostałych ścian), a następnie budowę nowego obiektu spełniającego aktualne potrzeby i wymagania użytkowe Inwestora.

Opracowanie:

inż. Kazimierz Fischer, nr uprawnień: B-114/75

mgr inż. Stefan Sz waj, nr uprawnień: 25/00/R

mgr inż. Patrycja Lechwar

5. Inwentaryzacja zdjęciowa – budynek Oddziału Celnego



Fot.1



Fot.2



Fot.3



Fot.4



Fot.5




Fot.6



Fot.7



Fot.8

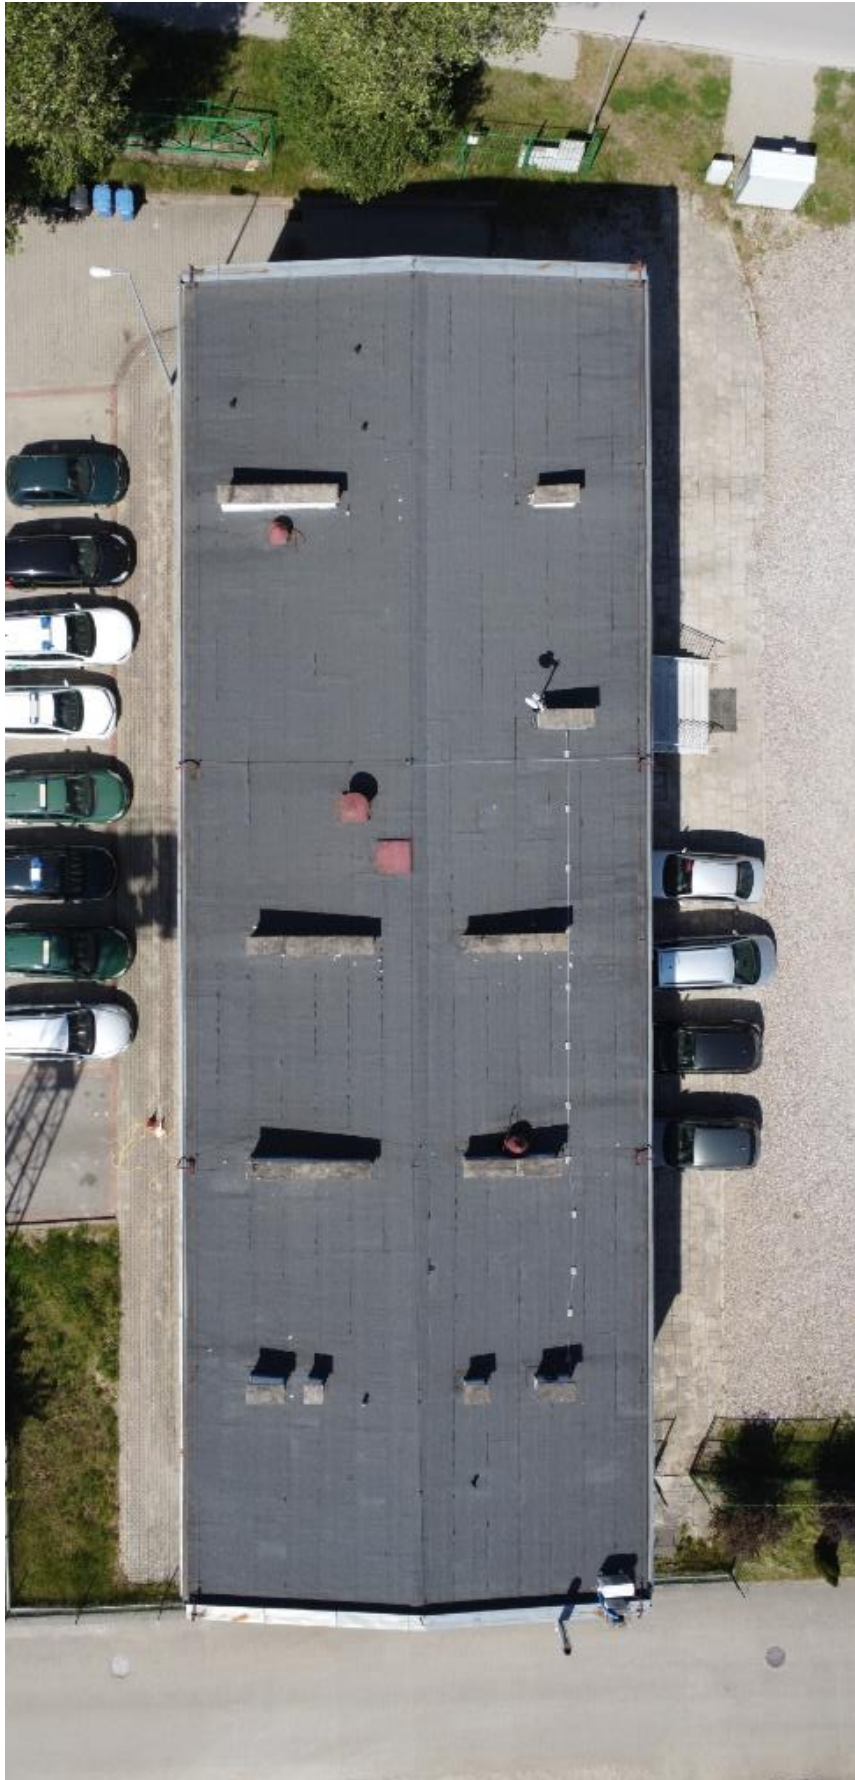

Fot.9




Fot.10



Fot.11



Fot.12

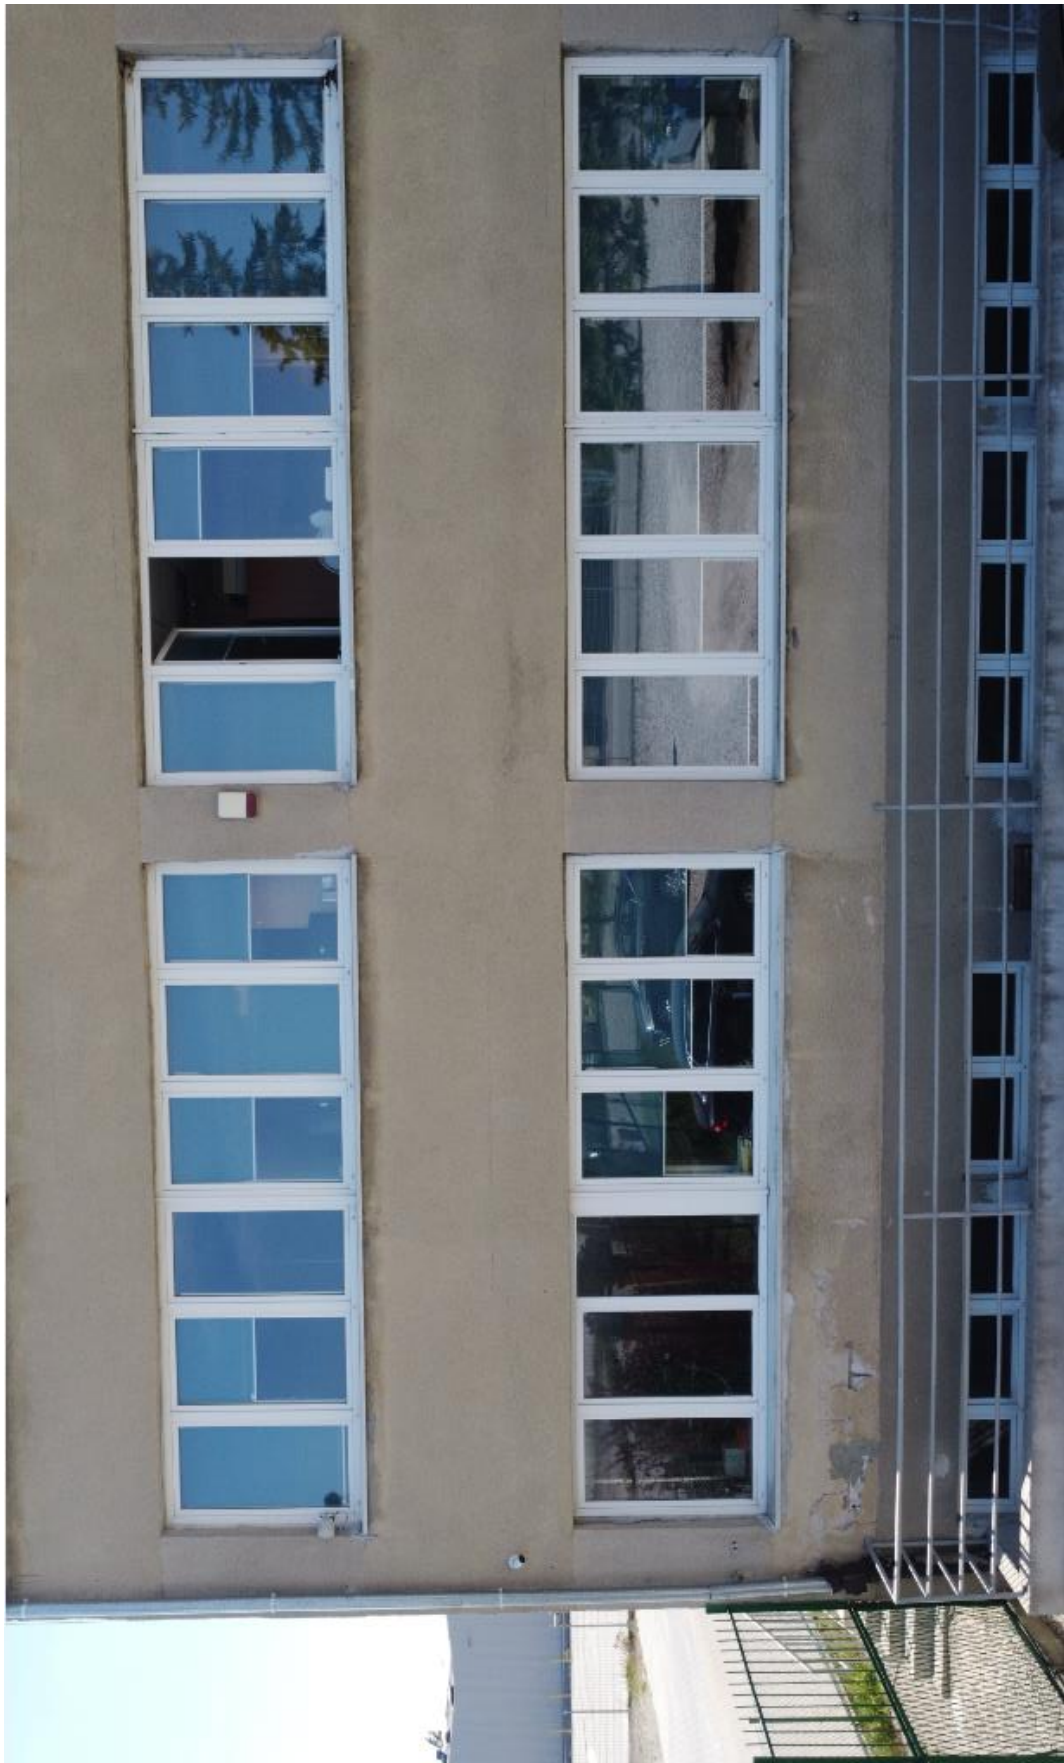

Fot.13



Fot.14



Fot.15



Fot.16



Fot.17



Fot.18



Fot.19



Fot.20




Fot.21



Fot.22




Fot.23

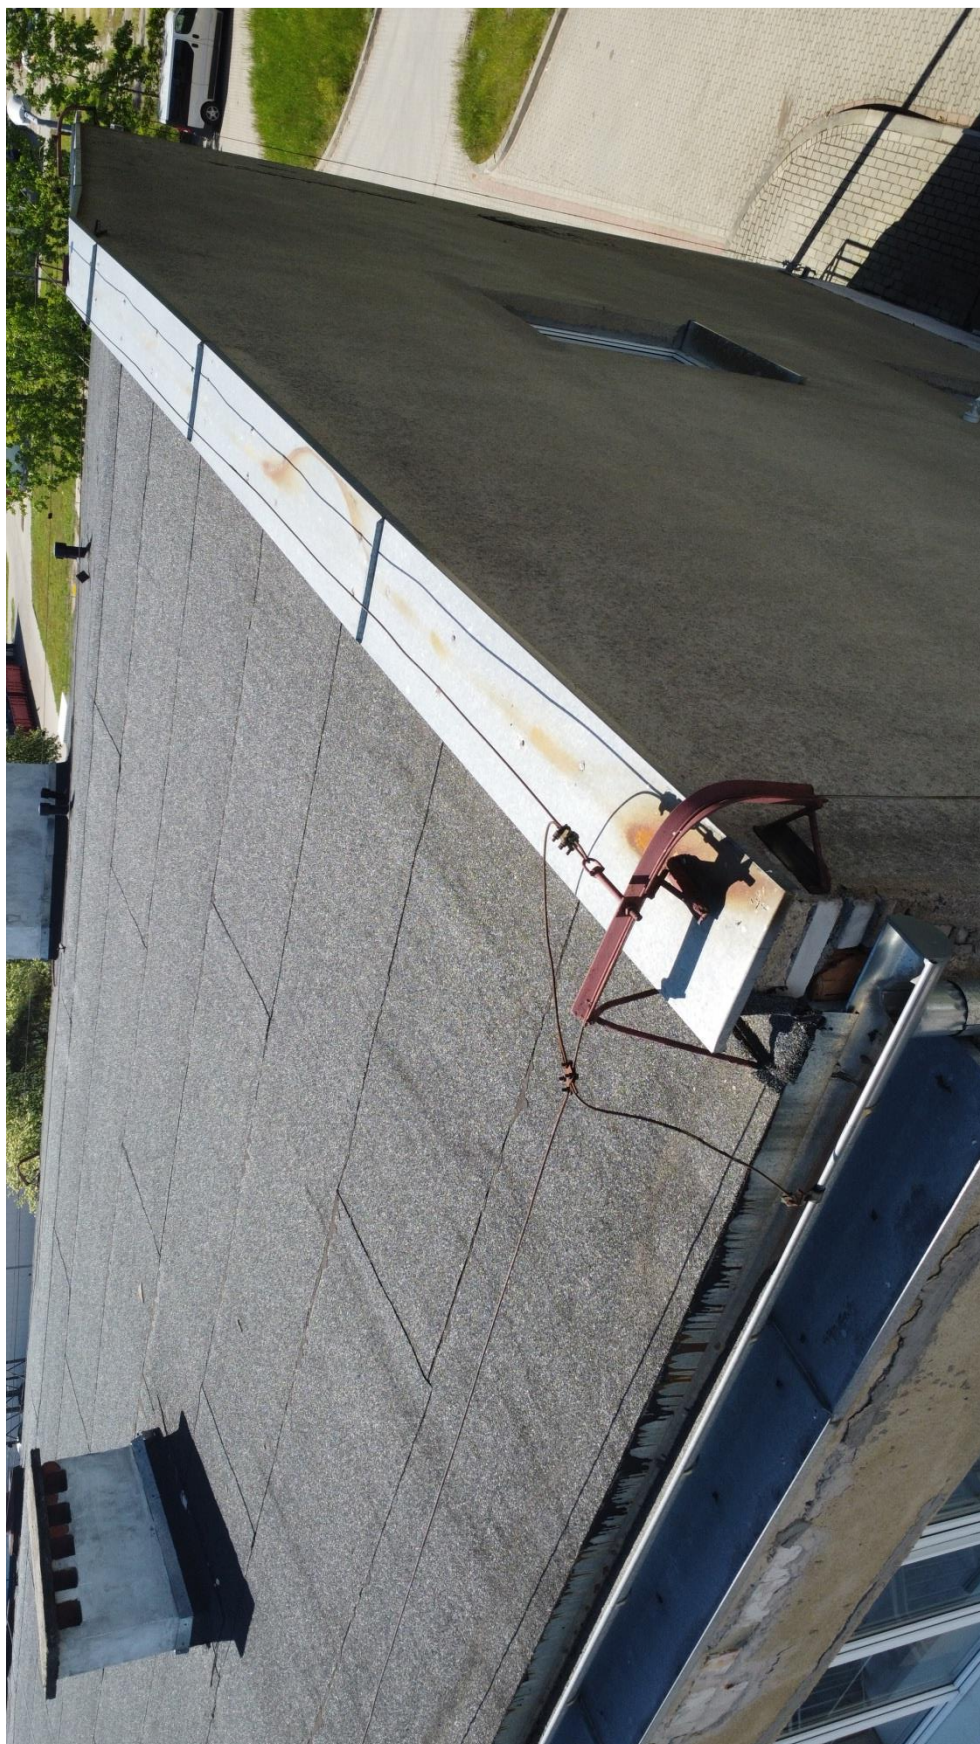


Fot.24



Fot.25

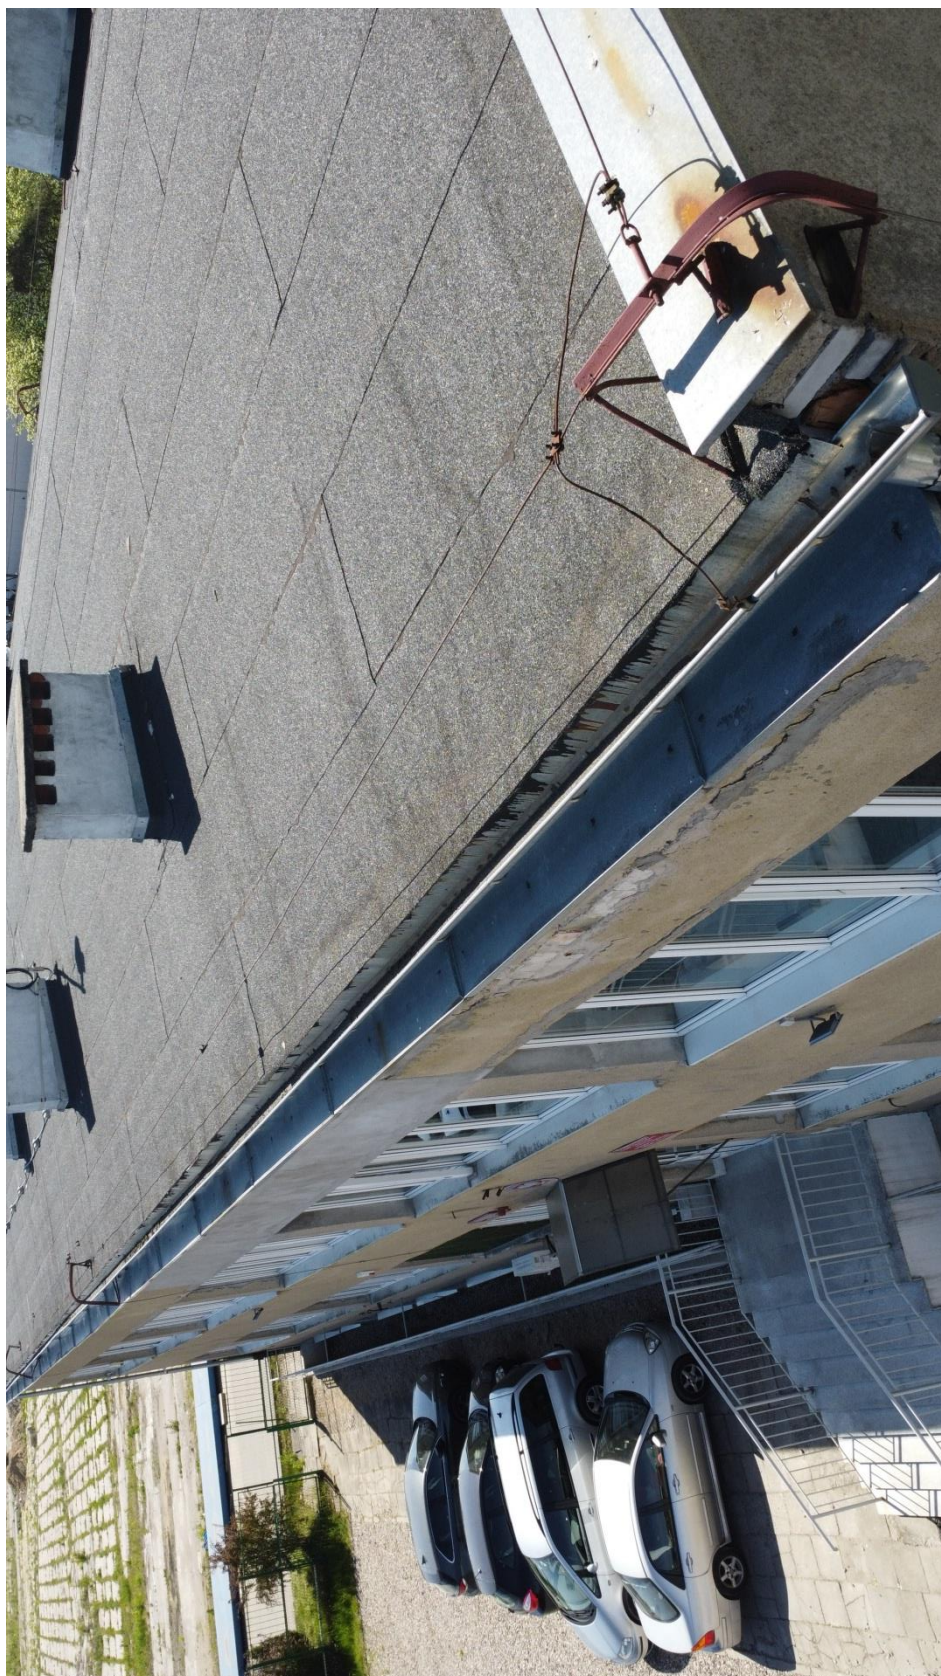

Fot.26

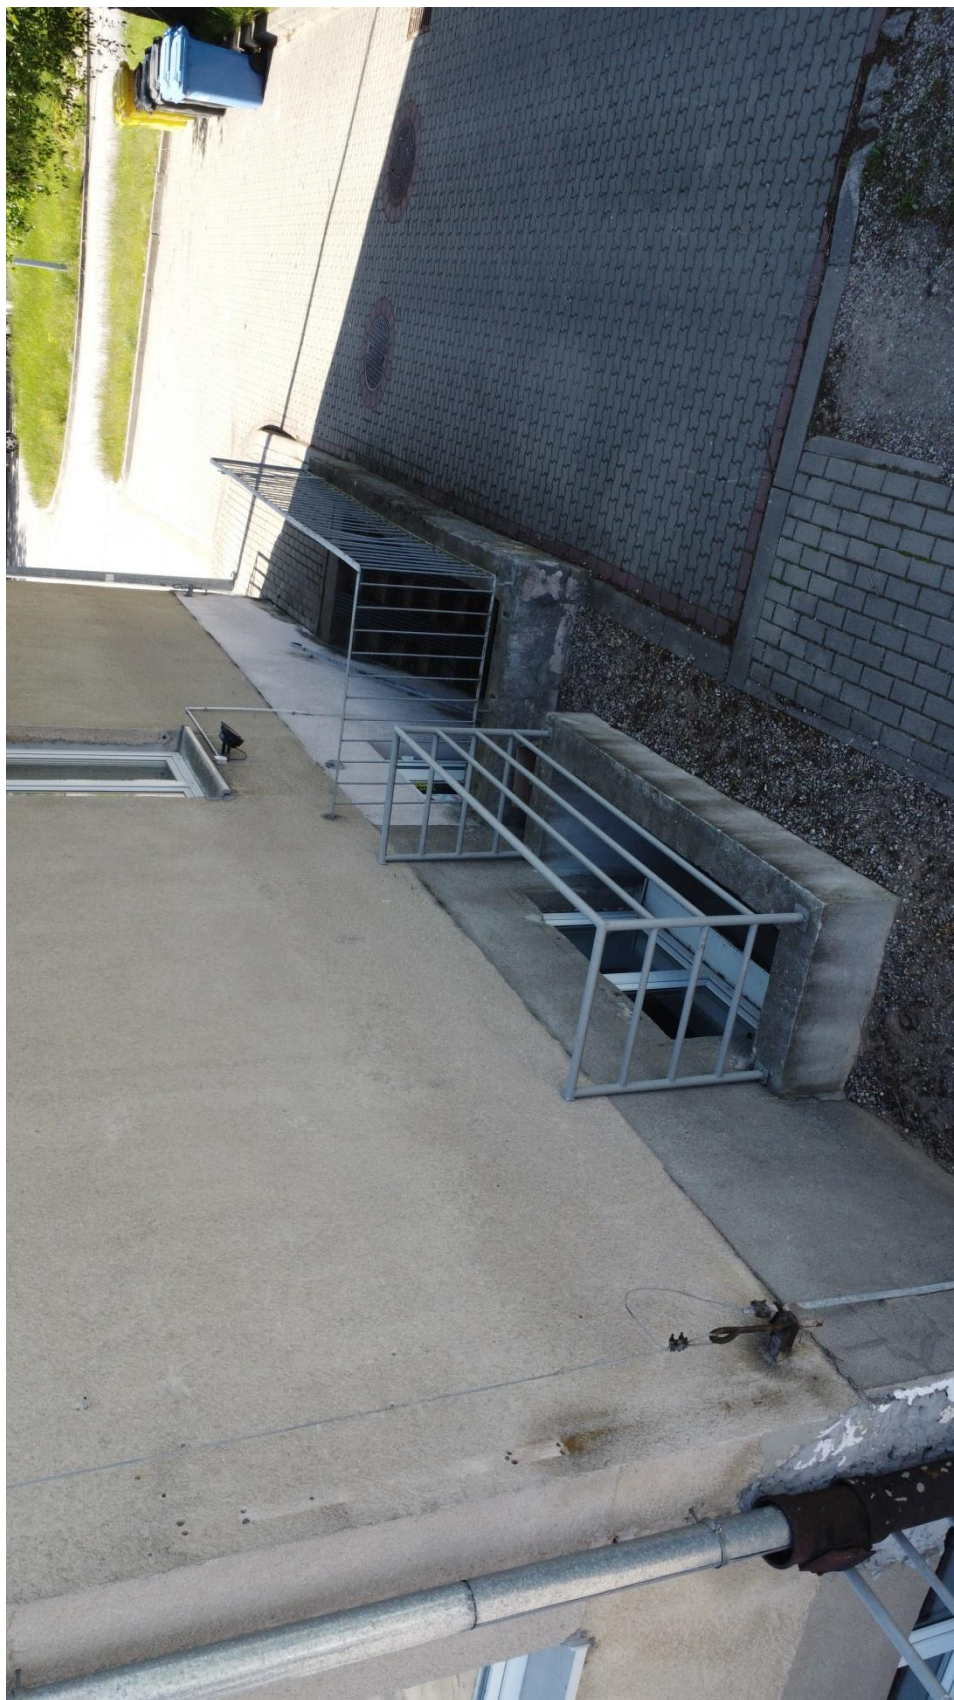

Fot.27



Fot.28



Fot.29



Fot.30



Fot.31



Fot.32



Fot.33



Fot.34



Fot.35



Fot.36



Fot.37



Fot.38



Fot.39



Fot.40



Fot.41



Fot.42



Fot.43



Fot.44



Fot.45



Fot.46



Fot.47



Fot.48



Fot.49




Fot.50




Fot.51



Fot.52

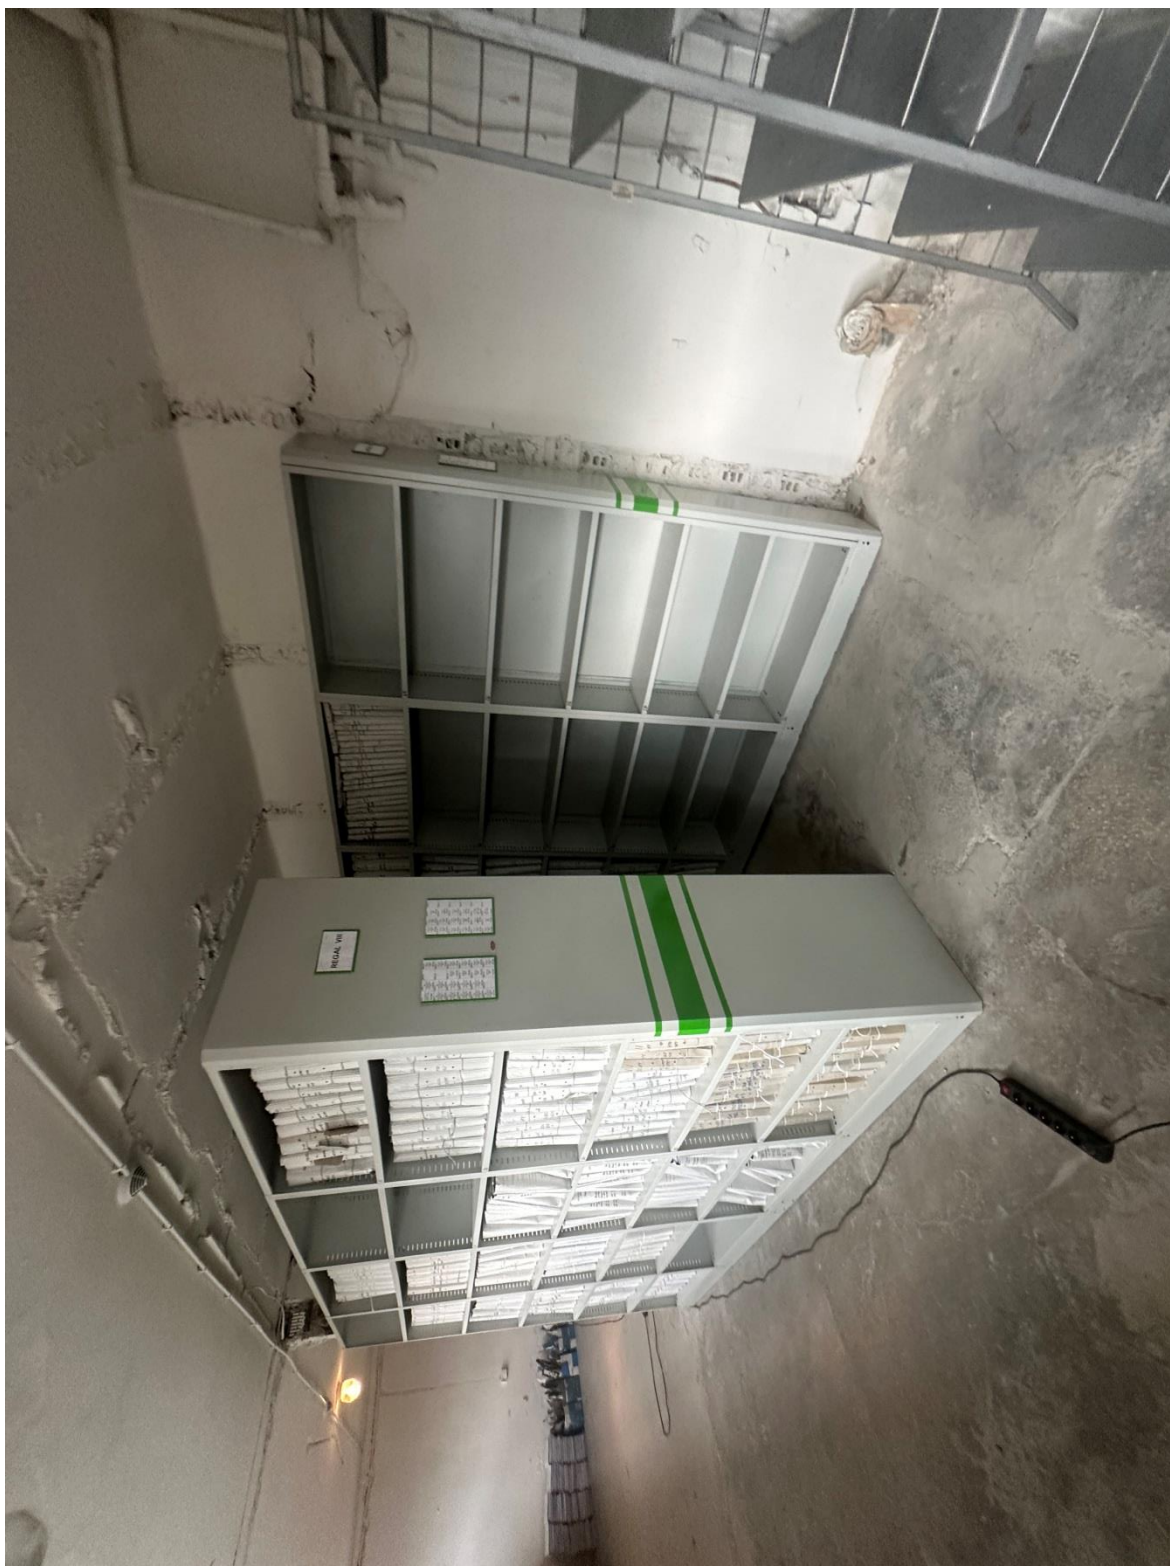

Fot.53

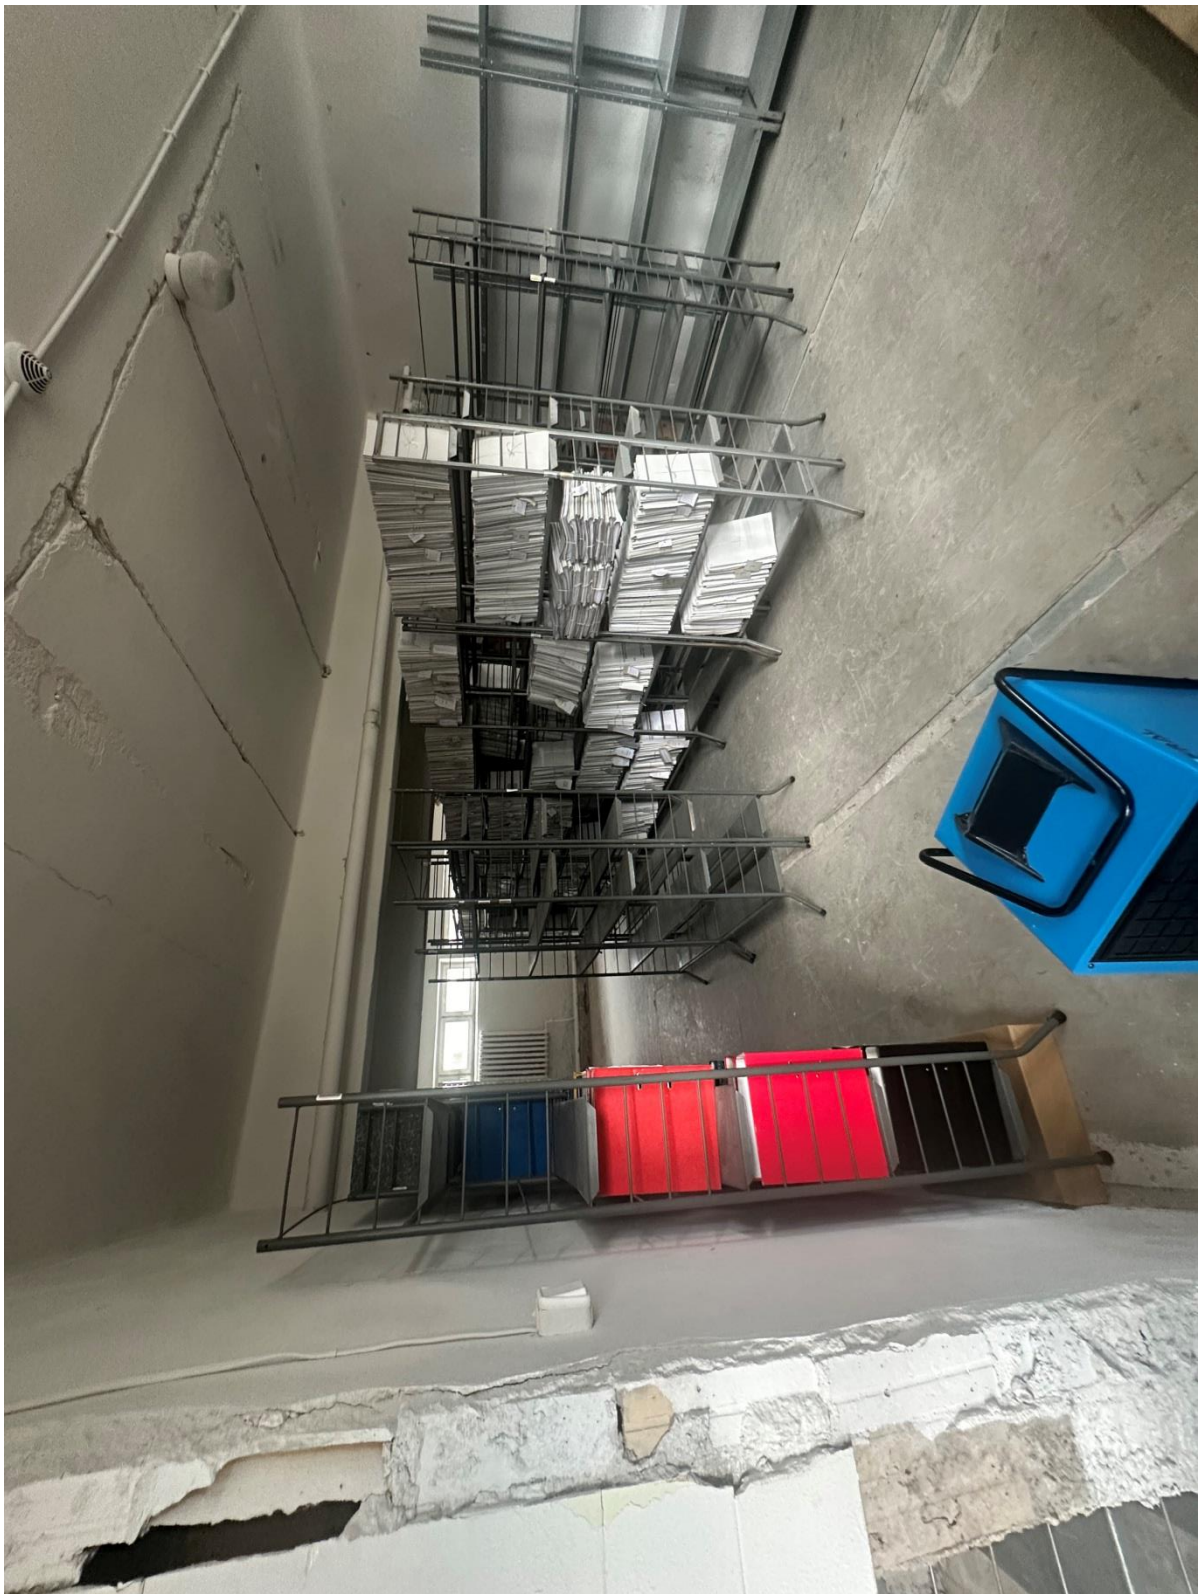

Fot.54



Fot.55



Fot.56



Fot.57



Fot.58



Fot.59



Fot.60



Fot.61



Fot.62



Fot.63



Fot.64



Fot.65

6. Inwentaryzacja zdjęciowa – budynek garażowy



Fot.66



Fot.67



Fot.68



Fot.69



Fot.70



Fot.71



Fot.72



Fot.73



Fot.74



Fot.75



Fot.76



Fot.77



Fot.78



Fot.79



Fot.80



Fot.81



Fot.82



Fot.83


7. Załączniki

- 2 -

✓
kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego
obiektów budowlanych.-

Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Rzeszów, dnia 22.XI.1975 r.

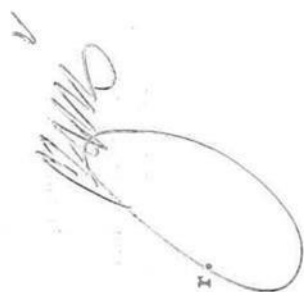

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZA WODOWĘ
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Nr: **B-114/75**

Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7 -

i § 13 ust. 1 pkt. 2 - rozporządzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technic-

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza się, że

Ob. **F I S Z E R K A Z I M I E R Z**

inżynier

ur. **05 marca 1945 r.** w **Rzeszowie**

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykony-

wania samodzielnej funkcji **projektanta**

w specjalności **konstrukcyjno - budowlanej -**

upoważniające do : 1/ sporządzania projektów
w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych
budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii,
węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotnisko-
wych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych
projektów w zakresie rozwiązań architektonicz-
nych :

a/ budynków inwentarskich i gospodarczych,
adaptacji projektów typowych i powtarzalnych
innych budynków oraz sporządzania planów
zagospodarowania działki związanych z realiza-
cją tych budynków,

b/ budowli nie będących budynkami,

3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowa-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy,

**KIEROWNIK
URZĘDU STANU CYWILNEGO
W RZESZOWIE**
USC.I.5135/ 117 / 2007

Rzeszów, 14 maja 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 28 i art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 161, poz.1688, z 2004 r. z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. z późn. zm.) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku pana Kazimierza Franciszka FISCHERA postanawia z urzędu:

SPRUSTOWAĆ I UZUPEŁNIĆ

treść aktu małżeństwa sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie, nr aktu 436/ 1971 - USC Rzeszów przez:

- zastąpienie błędnie wpisanego występującego w niniejszym akcie nazwiska: „Fischer”, nazwiskiem: „FISCHER”;
- wpisanie w rubr. III „Ojciec” poz. 1 nazwiska i nazwiska rodowego ojca mężczyzny, którego dotyczy niniejszy akt: „FISCHER”;
- wpisanie w rubr. III „Matka” poz. 1 drugiego imienia matki mężczyzny, którego dotyczy niniejszy akt: „EWA”.

UZASADNIENIE:

Podstawą sprostowania i uzupełnienia niniejszego aktu małżeństwa stanowi akt urodzenia mężczyzny, znajdujący się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie, pod numerem 146/ 1945.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tutejszego Urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 127 par.2 i art. 129 par. 1 i 2 k.p.a.).

W oparciu o art. 130 par. 4 k.p.a. niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem strony.



KIEROWNIK
Urzędu Stanu Cywilnego
w Rzeszowie
mgr Jerzy Wiktor

Otrzymuje:

1. Pan Kazimierz Franciszek FISCHER, ul. Lenartowicza 22/ 2, 35- 051 Rzeszów,
2. a/a- USC Rzeszów.



Zaświadczenie


o numerze weryfikacyjnym:
PDK-2BK-6FP-1DA *

Pan Kazimierz Fischer o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0421/02
adres zamieszkania ul. Lenartowicza 22/1, 35-051 Rzeszów
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.





GLÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OA/Inn/4611/35/00

Warszawa, 2000.02.18

DECYZJA NR 25/00

Na podstawie art. 88 a pkt 3 lit. „b” ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 1980 r., Nr 9 poz. 26 z późn. zm.)

mgr inż. budownictwa lądowego **Stefan SZWAJ**
urodzony 13 listopada 1939 roku w Tarnopolu,
- ustanowiony przez Wojewodę Podkarpackiego decyzją Nr 22/99 z 05.01.2000 roku
Rzeczoznawcą Budowlanym
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej
obejmującej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych
z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz
instalacje i urządzenia elektryczne oraz w zakresie sporządzania projektów
budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych
pod pozycją 25/00/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawę do
podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego w określonym zakresie wyżej wymienionej
specjalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia się decyzji Wojewody Podkarpackiego, Nr 22/99 z 05.01.2000 r., znak: AB.III-7342/271/99, w przedmiocie nadania mgr inż. Stefanowi Szwej tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne oraz w zakresie sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń i spełniającej pozostałe wymogi określone przepisami prawa materialnego oraz procesowego, należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

24 2600N050
Otrzymują:

1. Mgr inż. Stefan Szwej
ul. Lenartowicza 2/4, 35-051 Rzeszów
2. Wojewoda Podkarpacki
3. aa (TWO)



Z udzielenia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU
RZECZOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO
Zbigniew Skóra
Zbigniew Skóra