



Znak sprawy 1014-SEE.715.88.2020

Zlecenie z dnia 17.11.2020

Ocena Techniczna

z ustaleniem wartości rynkowej pojazdu
samochodowego wykonana na zlecenie:

URZĄD SKARBOWY

Łódź-Widzew

II Referat Egzekucji Administracyjnej

92-312 Łódź

ul. Papiernicza 7

Ocena wykonana przez biegłego skarbowego
Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

WW WŁAŚCICIEL POJAZDU - ADRES

SKARB PAŃSTWA

Miejsce i data wyceny : 92-104 Łódź, Parking Depozytowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25 / Parking strzeżony na terenie posesji / dn. 20.11.2020 r.						
MARKA POJAZDU	MODEL TYP	NUMER REJESTR.	NUMER PODWOZIA	NUMER SILNIKA	ŁAD/KG OSÓB	POJ. SKOK. SILNIKA
VOLKSWAGEN	LT 28 TDI MR'99	WZ 76285	WV1ZZZ2DZ5H 019184 Ingerencja !	-	3	2461 cm ³ 61 kW / 83KM
RODZAJ POJAZDU	RODZAJ ZAPŁONU	ROK PRODUKCJI	DATA I REJESTR. I rej. w Polsce	WAŻNOŚĆ DOW. REJ.	DATA NABYCIA	STAN LICZNIKA
ciężarowy furgon	ON katalizator	2005	- -	brak dowodu rejestracyjnego	-	48448 km licznik elektroniczny

* W czasie oględzin i badania nie okazano dowodu rejestracyjnego ani żadnego innego dokumentu tożsamości.

Ingerencja !

W przedmiotowym samochodzie jest wstawiane w ramię pole numerowe z wybitym nieoryginalnym Numerem VIN.

- * Pojazd posiada zamontowane czytelne znaki identyfikacyjne oraz tabliczkę firmową i homologacyjną w miejscu przewidzianym przez producenta.
- * Pojazd posiada czytelne tablice rejestracyjnych szt. 2 i kluczyk samochodowy.
- * Pojazd jest ewidencjonowany na parkingu pod numerem DEPO 6566/09, zdeponowany 27.10.2005
- * Jest naklejka kontrolna legalizacyjna na szybie przedniej zgodna z numerem rejestracyjnym.
- * Ocenę techniczną z ustaloną wartością rynkową opracowano dla potrzeb Urzędu Skarbowego na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydział Karny postanowieniem z dnia 22.10.2019 sygnatura akt IV K 40/15 o jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Producent : Niemcy

Badanie i oględziny pojazdu przeprowadzono w stanie unieruchomionym na parkingu strzeżonym

Samochód jest zaparkowany i unieruchomiony od roku 2009 na przestrzeni otwartej nie zabezpieczony

przed warunkami atmosferycznymi.

Rodzaj nadwozia	furgon / blaszak / z podwyższonym dachem
Produkcja pojazdu z okresu	07.1992 do 06.1998
Lokalizacja fabryki	Niemcy
Okres eksploatacji pojazdu	do 2009.27.10
Rok produkcji	2005
Rodzaj silnika	olej napędowy
Liczba cylindrów /układ cylindrów/liczba zaworów	4 /rzędowy /2 zawory
Skrzynia biegów	manualna
Rodzaj napędu	na koła przednie
Nr seryjny pojazdu	19184

Zakres Oceny Technicznej.

Oceny stanu technicznego dokonano w zakresie możliwym do ustalenia na terenie Parkingu strzeżonego.

Ocena Techniczna obejmuje:

- zasadnicze dane techniczne pojazdu dla celów kontrolno - identyfikacyjnych
- podstawowe dane eksploatacyjne pojazdu w zakresie niezbędnym do wydania prawidłowej oceny,
- charakterystyka warunków i metod badania pojazdu.
- opis oraz ocena stanu technicznego pojazdu,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

Metoda i warunki badania pojazdu :

- pojazd badano w stanie unieruchomionym / metodą oględzin zewnętrznych /.
- akumulator zasiarczony - brak możliwości uruchomienia silnika.

Do Protokołu Oceny Technicznej załączono fotografię pojazdu szt. 11

Pojazd posiada w miejscu przewidzianym przez producenta nieoryginalne oznaczenia identyfikacyjne.

Dane techniczne pojazdu

/ wielkości charakterystyczne / :

- ilość miejsc ogółem	3
- masa własna	1917 kg
- dop. masa całkowita	2800 kg
- dopuszczalna ładowność całkowita	883 kg
- max. dop. nacisk osi	17,00 kN
- liczba osi / liczba kół	2/4
- rodzaj napędu na koła przednie	
- objętość zbiornika paliwa	55 l
- max. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem 2000 kg	
- max. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca 750 kg	
- zużycie paliwa (dm ³ /100 km)	
- olej napędowy	
- średnie zużycie paliwa 8,9 l rezerwa 8 l	
- prędkość maks.	185 km/h

wymiary zewnętrzne :

długość x szerokość pojazdu	4448 x 1690 mm
wysokość pojazdu	1375 mm
rozstaw osi	2665 mm

NADWOZIE : Furgon z podwyższonym dachem ,posiada zamontowany zaczep do ciągnięcia przyczepy.

- 4/5 drzwiowe, posiada szerokie drzwi rozsuwane w boku prawym, dwudzielne w ścianie tylnej,
- powłoka lakiernicza oryginalna w kolorze białym, nie zauważono uszkodzeń powłoki
- skrzynia ładunkowa oddzielona od kabiny kierowcy ścianą metalową z oknem,
- elementy nadwozia wykazują równomierną grubość powłoki lakierniczej,
- widoczne wgniecenie na słupku tylnym prawym przy zespolonej lampie tylnej,
- klosz kierunkowskazu przedniego lewego pęknięty,

Grubość całkowitej powłoki lakierniczej mierzono przyrządem pomiarowym elektronicznym

Typ / model Ultrametr A2002S.

Na elementach obblachowania, odczytano grubość powłoki lakierniczej w mikronach i wynosi dla :

- drzwi tylne lewe do 195 mikronów,
- drzwi tylne prawe do 210 mikronów,
- błotnik tylny prawy 220 – 230 mikronów,
- błotnik tylny lewy do 225 mikronów,
- pokrywa bagażnika do 178 mikronów strona prawa,
- drzwi przednie lewe 170/165
- drzwi przednie prawe 182/176
- czasza dachu 192/187

Grubość powłoki lakierowej na pozostałych elementach nadwozia wynosi w granicach od 168 do 185 mikronów,

Wnętrze nadwozia : poszycia tapicerskie welurowe,

- kompletne, oryginalne, w stanie zużycia eksploatacyjnego,
- poszycia siedzisk i oparcie zakurzone, poplamione, butwieją z powodu ograniczonego dostępu powietrza

Wypożażenie podstawowe pojazdu :

- zaczep do ciągnięcia przyczepy
- wspomaganie układu kierowniczego,
- wycieraczki przednie,
- lusterka boczne,
- antena radiowa zewnętrzna,
- pasy bezpieczeństwa,
- akumulator zasilarczyony , trójkąt ostrzegawczy,
- poduszka powietrzna kierowcy,
- zagłowniki foteli przednich,
- trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół,

W przedziale bagażowym są dwa kompletne koła jezdne 225/45 ZR17 91W

Braki z wyposażeniu :

- dowód rejestracyjny pojazdu,
- reflektory przeciw mgielne,
- podsufitówka w przestrzeni bagażowej,
- podnośnik mechaniczny, gaśnica,
- zapalniczka,

ZAWIESZENIE :

- zawieszenie przednie jest kompletne, zużycie eksploatacyjne, zamienników części nie zauważono,
- nie zauważono jakichkolwiek napraw spawalniczych, regeneracyjnych i t.p.
- widocznych uszkodzeń mechanicznych nie zauważono,

Zawieszenie tylne :

- zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych nie zauważono,

UKŁAD KIEROWANIA :

- usterek i uszkodzeń mechanicznych w układzie nie stwierdzono,
- luz sumaryczny na kole kierownicy powiększony,

SILNIK : 5-cio cylindrowy wysokoprężny poj. 2461 cm³ 61 kW / 83KM - wałek rozrządu umieszczony w głowicy, liczba zaworów na cylinder 2, wyposażony w intercooler zasilana bezpośrednim wtryskiem paliwa,

- badano w stanie unieruchomionym z powodu zasilarczyonego akumulatora,
- silnik jest kompletny z osprzętem,
- stan oleju z silnika pełny,
- osprzęt silnika oryginalny, mocno zaśniedziany, pokryty produktami korozji, pajęczynami,

- nie zauważono jakichkolwiek napraw, zamienników i t.p.,
- układ wydechowy pokryty produktami korozji, przedziewiały,

UKŁAD NAPEŁDOWY :

- skrzynia biegów manualna 6-cio biegowa,
- zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych w podzespołach i zespołach układu przeniesienia napędu nie zauważono,

UKŁAD HAMULCOWY :

- hamulce z tyłu i przodu tarczowe, wentylowane od wewnątrz powietrzem, skorodowane powierzchniowo,

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE:

- instalacja elektryczna kompletna, oryginalna, złącza i końcówki zasieniane, pokryte produktami korozji,
- wskaźniki i odbiorniki prądu nie posiadają uszkodzeń mechanicznych,

KOŁA I OGUMIENIE :

- tarcze kół ze stopu aluminiowego,
- uszkodzeń mechanicznych takich jak wgniecenia, odkształcenia, skałeczenia i t.p., nie stwierdzono,

Ogumienie : Przód i tył – Semperit VAN GRIP 225/70 R15 C M+ S
ogumienie zużyte po około 60 %

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE :

Opinia biegłego d/s wycen pojazdów :

Podstawową informacją o wartościach rynkowych przedmiotowego pojazdu były katalogi

- „Informator rynkowy - samochody osobowe” wyd. INFO-EKSPERT z notowaniami ogólnopolskimi, Eurotax Polska
- „Pojazdy samochodowe, osobowe - wartości rynkowe”, część B, wyd. Rzeczoznawcy PZM
- Cennik DAT Marktsiegel Lkw, Kombi, wyd. 2020 r
- Oferty cenowe podawane w czasopismach Auto-Bazar i Moto-Expres
- Znane ceny transakcyjne, informacje na podstawie cenników i ofert przedsiębiorstw handlujących takimi i zbliżonych parametrami pojazdami sprzedawanych w okresie III- 2020 r.
- Analiz możliwości napraw pojazdów uszkodzonych,
- Notowania Internetowe oraz własne.
- Realiów rynku pojazdów używanych oraz korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- Opinię opracowano bezstronnie, zgodnie z wiedzą i praktyką zawodową rzeczoznawcy,

Wartość rynkowa – to wartość rzeczy lub praw majątkowych określona na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Sposób przeprowadzenia wyceny

Ocenę stanu technicznego samochodu osobowego VOLKSWAGEN LT28 Nr rej. WZ 76285 rok prod. 2005 przeprowadzono na podstawie badania i oględzin pojazdu w miejscu parkowania. Pod uwagę brano stan zewnętrzny, wewnętrzny w tym wszystkie zespoły i podzespoły oraz wyposażenie standardowe i dodatkowe.

Przeprowadzone badanie wykazało znaczny stopień zużycia pojazdu. Na fakt dużego zużycia pojazdu miały następujące przyczyny :

Ingerencja w numerze VIN, garażowanie pojazdu na wolnej przestrzeni,
Na tej podstawie oceniono aktualny stan techniczny i eksploatacyjny pojazdu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii

i Oceny Technicznej wynosi : **8000 PLN**

(słownie : osiem tysięcy złotych)
w tym VAT (23,0%) **1495,93 PLN**

Zastrzeżenia :

- *stan techniczny określono na podstawie cech zewnętrznych, dostępnej dokumentacji eksploatacyjnej, bezpośredniej informacji użytkownika.*
- *wycena opiera się na wizji lokalnej, informacjach i udostępnionych dokumentach, ocenie stanu technicznego, aktualnych cen używanych identycznych lub podobnych,*
- *wydając niniejszą Ocenę Techniczną biegły skarbowy zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w pojeździe i zmiany jego stanu po przeprowadzonych badaniach,*
- *opracowanie ma charakter poufny i może być użyte wyłącznie do celu określonego przez zlecającego,*

Uwagi !


** Rzeczoznawca (nr certyfikatu 21/Rz/2007. W-wa dn. 25 lutego 2007 Nr uprawnień 932) w zakresie kompetencji :*

- 1. Technika motoryzacyjna*
- 2. Ocena stanu technicznego pojazdów*
- 3. Wycena wartości, kosztów i jakości napraw*
- 4. Pojazdy zabytkowe i kolekcjonerskie*

1. Załączniki :


- 1. Załączone fotografie pojazdu do Oceny Technicznej szt. 11*

Łódź, dn. 20.11.2020 r.

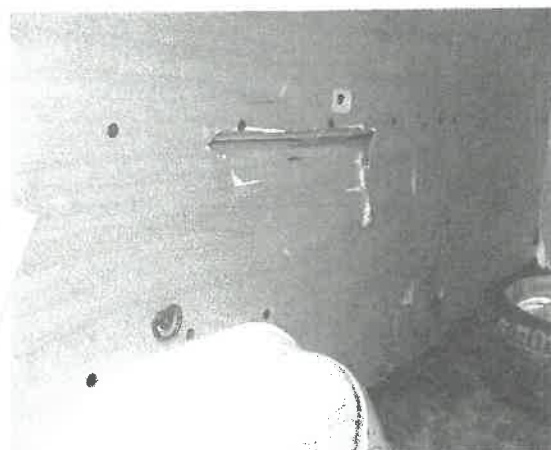
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DO OCENY TECHNICZNEJ*Aparat cyfrowy Sony DSC-H10 (srebrny)***VOLKSWAGEN LT 28 TDI****nr rejestr. WZ 76285 rok prod. 2005***widok : przód strona prawa**widok : przód pojazdu strona lewa**widok : tył pojazdu**widok : przestrzeń bagażowa**widok : tył pojazdu**widok : ściana lewa przestrzeni bagażowej*



widok : układ sterowania i kontroli

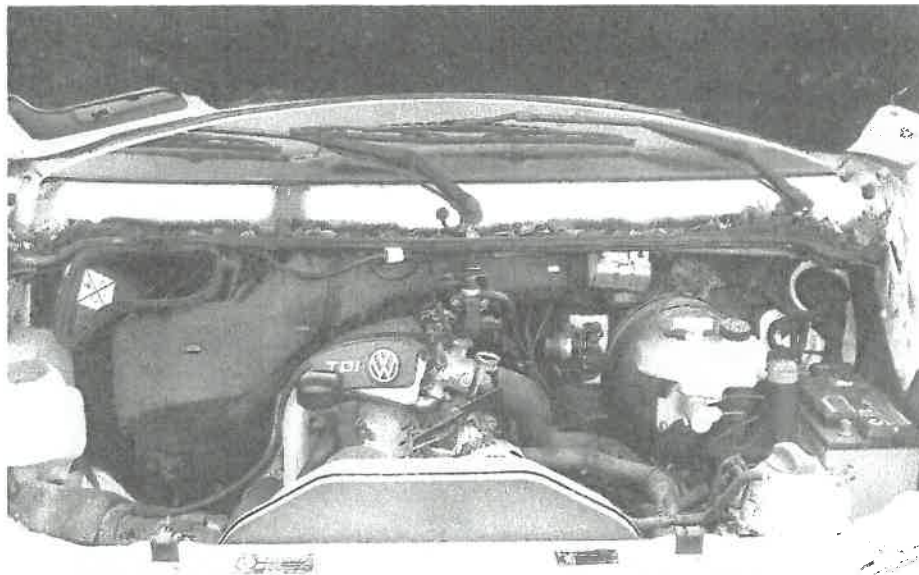

widok : silnik wysokopreżny z osprzętem


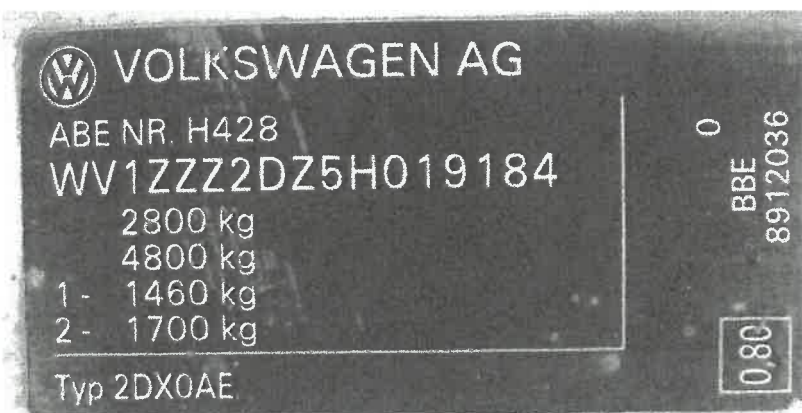


widok : tabliczka firmowa znamionowa identyfikacyjna





widok : wspawane w ramię pole numerowe z wybitym nieoryginalnym Numerem VIN.

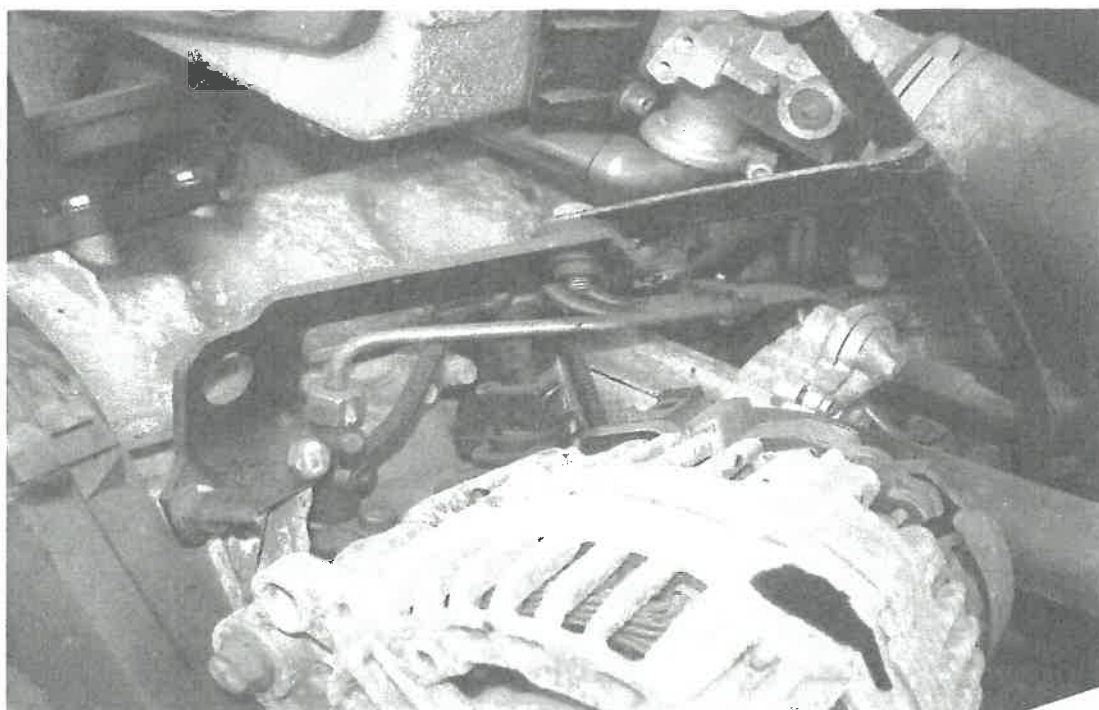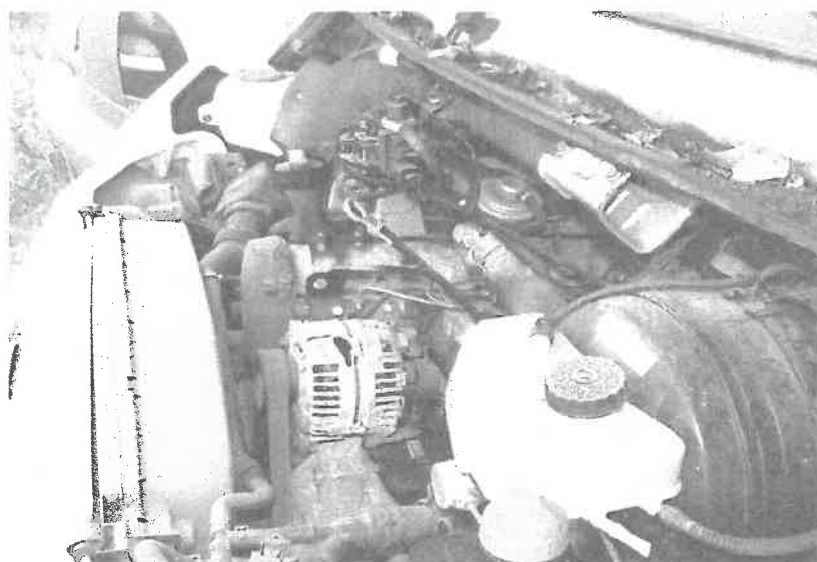

widok : osprzęt silnika wysokoprężnego